

## VEGAFLEX 80 Zweileiter 4 ... 20 mA/HART SIL

HW-Version, verfügbar seit	Beschreibung
<b>1.0.2</b> <b>05/2019</b>	<b>Änderungen gegenüber HW Version 1.0.1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ursache für Ausfälle von einzelnen Geräten mit Fehlermeldung F040/8000 „Fehler in der Elektronik“ aufgrund zu geringer Signalamplitude <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anpassung Filterdämpfung zur Erhöhung der Signalamplitude</li> </ul> </li> </ul>
<b>1.0.1</b> <b>09/2015</b>	<b>Änderungen gegenüber HW Version 1.0.0:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ursache für Ausfälle von einzelnen Geräten mit Fehlermeldung F040/8000 „Fehler in der Elektronik“ bei Temperaturen &lt; -2 °C behoben <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verbessertes Timing bei der Synchronisation der HF-Signale</li> </ul> </li> </ul>

Legende:

Bezeichnung	Beschreibung
HW Version	Kompatibilitätsversion.Funktionserweiterungsversion.Fehlerkorrekturversion
verfügbar seit	Monat/Jahr