

## Mise en service

Capteur TDR pour la mesure continue de  
niveau et d'interface de liquides

### VEGAFLEX 83

Deux fils : 4 ... 20 mA/HART

Sonde tige ou câble revêtue PFA



Document ID: 41834



# VEGA

## Table des matières

|          |                                                                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>À propos de ce document.....</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| 1.1      | Fonction .....                                                                                            | 4         |
| 1.2      | Personnes concernées.....                                                                                 | 4         |
| 1.3      | Symbolique utilisée .....                                                                                 | 4         |
| <b>2</b> | <b>Pour votre sécurité .....</b>                                                                          | <b>5</b>  |
| 2.1      | Personnel autorisé .....                                                                                  | 5         |
| 2.2      | Utilisation conforme à la destination .....                                                               | 5         |
| 2.3      | Avertissement contre les utilisations incorrectes .....                                                   | 5         |
| 2.4      | Consignes de sécurité générales .....                                                                     | 5         |
| 2.5      | Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada .....                                            | 6         |
| <b>3</b> | <b>Description du produit .....</b>                                                                       | <b>7</b>  |
| 3.1      | Structure .....                                                                                           | 7         |
| 3.2      | Fonctionnement .....                                                                                      | 7         |
| 3.3      | Emballage, transport et stockage .....                                                                    | 9         |
| 3.4      | Accessoires.....                                                                                          | 10        |
| <b>4</b> | <b>Montage .....</b>                                                                                      | <b>12</b> |
| 4.1      | Remarques générales .....                                                                                 | 12        |
| 4.2      | Consignes de montage .....                                                                                | 13        |
| <b>5</b> | <b>Raccordement à l'alimentation en tension.....</b>                                                      | <b>18</b> |
| 5.1      | Préparation du raccordement.....                                                                          | 18        |
| 5.2      | Raccordement.....                                                                                         | 19        |
| 5.3      | Schéma de raccordement - boîtier à chambre unique .....                                                   | 20        |
| 5.4      | Schéma de raccordement - boîtier à deux chambres .....                                                    | 21        |
| 5.5      | Schéma de raccordement - boîtier à deux chambres Ex d ia .....                                            | 23        |
| 5.6      | Boîtier à deux chambres avec adaptateur VEGADIS.....                                                      | 24        |
| 5.7      | Schéma de raccordement - version IP66/IP68 (1 bar) .....                                                  | 25        |
| 5.8      | Électroniques supplémentaires .....                                                                       | 25        |
| 5.9      | Phase de mise en marche.....                                                                              | 25        |
| <b>6</b> | <b>Mise en service avec le module de réglage et d'affichage.....</b>                                      | <b>26</b> |
| 6.1      | Insertion du module de réglage et d'affichage.....                                                        | 26        |
| 6.2      | Système de commande .....                                                                                 | 27        |
| 6.3      | Paramétrage - Mise en service rapide .....                                                                | 29        |
| 6.4      | Paramétrage - Paramétrage étendu .....                                                                    | 29        |
| 6.5      | Sauvegarder les données de paramétrage .....                                                              | 48        |
| <b>7</b> | <b>Mettre en service avec un smartphone/une tablette/un PC/un ordinateur portable via Bluetooth .....</b> | <b>50</b> |
| 7.1      | Préparations.....                                                                                         | 50        |
| 7.2      | Établir la connexion .....                                                                                | 52        |
| 7.3      | Paramétrage du capteur.....                                                                               | 52        |
| <b>8</b> | <b>Mise en service avec PACTware .....</b>                                                                | <b>53</b> |
| 8.1      | Raccordement du PC .....                                                                                  | 53        |
| 8.2      | Paramétrer .....                                                                                          | 54        |
| 8.3      | Mise en marche à l'aide de la fonction de mise en marche rapide.....                                      | 54        |
| 8.4      | Sauvegarder les données de paramétrage .....                                                              | 56        |
| <b>9</b> | <b>Mettre en service avec d'autres systèmes .....</b>                                                     | <b>57</b> |
| 9.1      | Programmes de configuration DD .....                                                                      | 57        |

9.2 Field Communicator 375, 475 ..... 57

**10 Diagnostic, gestion des actifs et service ..... 58**

10.1 Maintenir ..... 58

10.2 Mémoires de valeurs de mesure et d'évènements ..... 58

10.3 Fonction de gestion des actifs ..... 59

10.4 Élimination des défauts ..... 63

10.5 Remplacement de l'électronique ..... 66

10.6 Mise à jour du logiciel ..... 67

10.7 Procédure en cas de réparation ..... 67

**11 Démontage ..... 68**

11.1 Étapes de démontage ..... 68

11.2 Recyclage ..... 68

**12 Certificats et agréments ..... 69**

12.1 Agréments pour les zones Ex ..... 69

12.2 Conformité ..... 69

12.3 Recommandations NAMUR ..... 69

12.4 Système de gestion de l'environnement ..... 69

**13 Annexe ..... 70**

13.1 Caractéristiques techniques ..... 70

13.2 Dimensions ..... 81

13.3 Droits de propriété industrielle ..... 86

13.4 Marque déposée ..... 86

41834-FR-240922

# 1 À propos de ce document

## 1.1 Fonction

La présente notice contient les informations nécessaires au montage, au raccordement et à la mise en service de l'appareil ainsi que des remarques importantes concernant l'entretien, l'élimination des défauts, le remplacement de pièces et la sécurité. Il est donc primordial de la lire avant d'effectuer la mise en service et de la conserver près de l'appareil, accessible à tout moment comme partie intégrante du produit.

## 1.2 Personnes concernées

Cette notice s'adresse à un personnel qualifié formé. Le contenu de ce manuel doit être rendu accessible au personnel qualifié et mis en œuvre.

## 1.3 Symbolique utilisée



### ID du document

Ce symbole sur la page de titre du manuel indique l'ID du document. La saisie de cette ID du document sur [www.vega.com](http://www.vega.com) mène au téléchargement du document.



**Information, remarque, conseil :** Ce symbole identifie des informations complémentaires utiles et des conseils pour un travail couronné de succès.



**Remarque :** ce pictogramme identifie des remarques pour éviter des défauts, des dysfonctionnements, des dommages de l'appareil ou de l'installation.



**Attention :** le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles.



**Avertissement :** le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



**Danger :** le non-respect des informations identifiées avec ce pictogramme aura pour conséquence des blessures corporelles graves, voire mortelles.



### Applications Ex

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières concernant les applications Ex.



### Liste

Ce point précède une énumération dont l'ordre chronologique n'est pas obligatoire.



### Séquence d'actions

Les étapes de la procédure sont numérotées dans leur ordre chronologique.



### Élimination

Vous trouverez à la suite de ce symbole des remarques particulières relatives à l'élimination.

## 2 Pour votre sécurité

### 2.1 Personnel autorisé

Toutes les manipulations sur l'appareil indiquées dans la présente documentation ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié, formé et autorisé par l'exploitant de l'installation.

Il est impératif de porter les équipements de protection individuels nécessaires pour toute intervention sur l'appareil.

### 2.2 Utilisation conforme à la destination

Le VEGAFLEX 83 est un capteur pour la mesure de niveau continue.

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant le domaine d'application au chapitre "*Description du produit*".

La sécurité de fonctionnement n'est assurée qu'à condition d'un usage conforme de l'appareil en respectant les indications stipulées dans le présent document et dans les éventuelles notices complémentaires.

### 2.3 Avertissement contre les utilisations incorrectes

En cas d'utilisation incorrecte ou non conforme, ce produit peut être à l'origine de risques spécifiques à l'application, comme par ex. un débordement du réservoir du fait d'un montage ou d'un réglage incorrects. Cela peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles ou des atteintes à l'environnement. De plus, les caractéristiques de protection de l'appareil peuvent également en être affectées.

### 2.4 Consignes de sécurité générales

L'appareil est à la pointe de la technique actuelle en prenant en compte les réglementations et directives courantes. Il est uniquement autorisé de l'exploiter dans un état irréprochable sur le plan technique et sûr pour l'exploitation. La société exploitante est responsable de la bonne exploitation de l'appareil. En cas de mise en œuvre dans des produits agressifs ou corrosifs, avec lesquels un dysfonctionnement de l'appareil pourrait entraîner un risque, la société exploitante a l'obligation de s'assurer du fonctionnement correct de l'appareil par des mesures appropriées.

Il est obligatoire de respecter les consignes de sécurité contenues dans cette notice, les normes d'installation spécifiques au pays et les règles de sécurité ainsi que les réglementations de prévention des accidents en vigueur.

Des interventions allant au-delà des manipulations décrites dans la notice technique sont exclusivement réservées au personnel que nous avons autorisé pour des raisons de sécurité et de garantie. Les transformations ou modifications en propre régie sont formellement interdites. Pour des raisons de sécurité, il est uniquement permis d'utiliser les accessoires que nous avons mentionnés.

Pour éviter les dangers, il faudra tenir compte des consignes et des signalisations de sécurité apposées sur l'appareil.

## **2.5 Installation et exploitation aux États-Unis et au Canada**

Ces instructions sont exclusivement valides aux États-Unis et au Canada. C'est pourquoi le texte suivant est uniquement disponible en langue anglaise.

Installations in the US shall comply with the relevant requirements of the National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA).

Installations in Canada shall comply with the relevant requirements of the Canadian Electrical Code (CEC Part I) (Canada).

A Class 2 power supply unit has to be used for the installation in the USA and Canada.

## 3 Description du produit

### 3.1 Structure

#### Compris à la livraison

La livraison comprend :

- Capteur VEGAFLEX 83
- Accessoires optionnels
- Module Bluetooth intégré en option

Le reste de la livraison se compose de :

- Documentation
  - Notice de mise en service simplifiée VEGAFLEX 83
  - Manuels d'instructions pour des équipements d'appareil en option
  - Les "Consignes de sécurité" spécifiques Ex (pour les versions Ex)
  - Le cas échéant d'autres certificats



#### Information:

Dans la notice de mise en service, des caractéristiques de l'appareil livrées en option sont également décrites. Les articles commandés varient en fonction de la spécification à la commande.

#### Plaque signalétique

La plaque signalétique contient les informations les plus importantes servant à l'identification et à l'utilisation de l'appareil :

- Type d'appareil
- Informations concernant les agréments
- Informations relatives à la configuration
- Caractéristiques techniques
- Numéro de série de l'appareil
- QR-code pour l'identification des appareils
- Code numérique pour l'accès Bluetooth (en option)
- Informations concernant le fabricant

#### Documents et logiciels

Il existe les possibilités suivantes pour trouver les données de commande, des documents ou un logiciel relatif à votre appareil :

- Rendez-vous sur "[www.vega.com](http://www.vega.com)" et indiquez dans la zone de recherche le numéro de série de votre appareil.
- Scannez le QR-code sur la plaque signalétique.
- Ouvrez l'appli VEGA Tools et saisissez le numéro de série sous "**Documentation**".

### 3.2 Fonctionnement

#### Domaine d'application

Le VEGAFLEX 83 est un capteur de niveau avec une sonde câble ou tige revêtue pour la mesure continue de niveau ou d'interface. Il est particulièrement adapté aux applications dans l'industrie chimique.

#### Principe de fonctionnement - mesure de niveau

Des impulsions à micro-ondes à haute fréquence se déplacent le long d'un câble ou d'une tige. Au contact avec la surface du produit, ces ondes seront réfléchies vers le capteur. L'appareil analyse le temps de parcours de l'onde et le délivre sous forme de niveau.

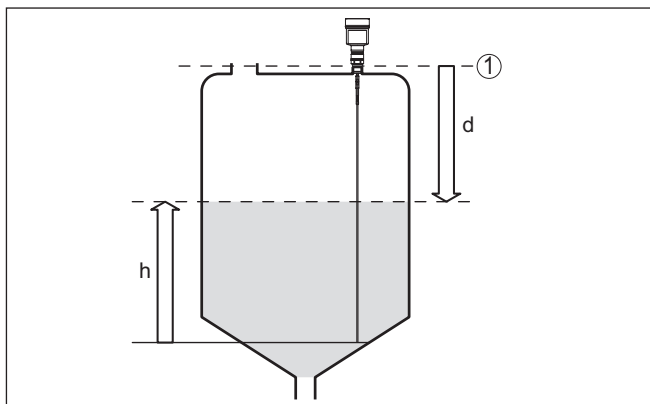


Fig. 1: Mesure de niveau

- 1 Niveau de référence du capteur (face de joint du raccord process)  
 d Distance au niveau  
 h Hauteur - niveau

### Principe de fonctionnement - mesure d'interface

De courtes impulsions radar à haute fréquence sont guidées le long d'un câble en acier ou d'une tige. Une partie des ondes est réfléchiée au contact de la surface du produit. L'autre partie traverse le produit du haut et sera réfléchiée une seconde fois à la couche d'interface. Les temps de parcours vers les deux couches de produit sont exploités par l'appareil.

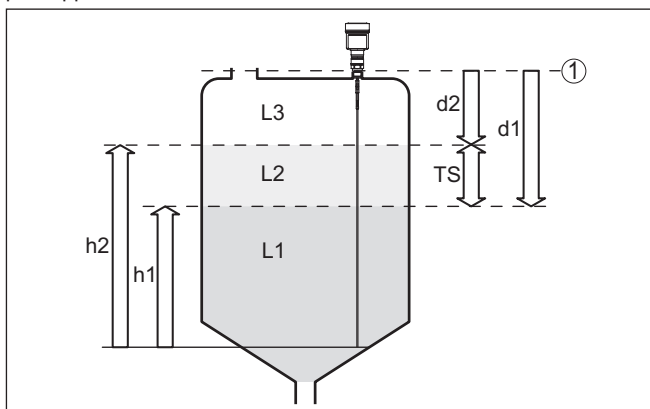


Fig. 2: Mesure d'interface

- 1 Niveau de référence du capteur (face de joint du raccord process)  
 d1 Distance à la couche d'interface  
 d2 Distance au niveau  
 TS Épaisseur de la couche supérieure ( $d1 - d2$ )  
 h1 Hauteur - couche d'interface  
 h2 Hauteur - niveau  
 L1 Produit couche inférieure  
 L2 Produit couche supérieure  
 L3 Phase gazeuse



## Conditions nécessaires à la mesure d'interface

### Couche supérieure (L2)

- Le produit de la couche supérieure ne doit pas être conducteur
- La constante diélectrique du produit supérieur ou la distance actuelle à la couche d'interface doit être connue (saisie nécessaire). Constante diélectrique min. : 1,6. Vous trouverez une liste des constantes diélectriques sur notre site web.
- La composition de la couche supérieure doit être stable, pas de changements de produits ou de dosages
- La couche supérieure doit être homogène, pas de couches à l'intérieur de la couche
- Épaisseur minimum de la couche supérieure 50 mm (1.97 in)
- Séparation claire d'avec la couche inférieure, phase d'émulsion ou couche d'humus max. 50 mm (1.97 in)
- Si possible pas de mousse à la surface

### Couche inférieure (L1)

- La valeur CD de la couche inférieure doit être plus grande que celle de la couche supérieure (au moins 10 de plus). Exemple: couche supérieure valeur CD 2, couche inférieure valeur CD de 12 minimum.

### Phase gazeuse (L3)

- Air ou mélange de gaz
- Phase gazeuse - pas toujours disponible selon l'application (d2 = 0)

## Signal de sortie

L'appareil est toujours réglé en usine sur le mode "Mesure de niveau". Vous pouvez sélectionner le signal de sortie souhaité pour la mesure d'interface lors de la mise en service.

## Emballage

Durant le transport jusqu'à son lieu d'application, votre appareil a été protégé par un emballage dont la résistance aux contraintes de transport usuelles a fait l'objet d'un test selon la norme DIN ISO 4180.

L'emballage de l'appareil est en carton non polluant et recyclable. Pour les versions spéciales, on utilise en plus de la mousse ou des feuilles de polyéthylène. Faites en sorte que cet emballage soit recyclé par une entreprise spécialisée de récupération et de recyclage.

## Transport

Le transport doit s'effectuer en tenant compte des indications faites sur l'emballage de transport. Le non-respect peut entraîner des dommages à l'appareil.

## Inspection du transport

Dès la réception, vérifiez si la livraison est complète et recherchez d'éventuels dommages dus au transport. Les dommages de transport constatés ou les vices cachés sont à traiter en conséquence.

## Stockage

Les colis sont à conserver fermés jusqu'au montage en veillant à respecter les marquages de positionnement et de stockage apposés à l'extérieur.

Sauf autre indication, entreposez les colis en respectant les conditions suivantes :

- Ne pas entreposer à l'extérieur
- Entreposer dans un lieu sec et sans poussière
- Ne pas exposer à des produits agressifs
- Protéger contre les rayons du soleil
- Éviter des secousses mécaniques

#### Température de stockage et de transport

- Température de transport et de stockage voir au chapitre "*Caractéristiques techniques - Conditions ambiantes*"
- Humidité relative de l'air 20 ... 85 %

#### Soulever et porter

Avec un poids des appareils supérieur à 18 kg (39.68 lbs), il convient d'utiliser des dispositifs appropriés et homologués pour soulever et porter.

### 3.4 Accessoires

Les manuels d'instructions pour les accessoires listés se trouvent dans la zone de téléchargement sur notre page d'accueil.

#### Module de réglage et d'affichage

Le module de réglage et d'affichage sert à l'affichage des valeurs de mesure, au réglage et au diagnostic.

Le module Bluetooth intégré (en option) permet le paramétrage sans fil via des appareils de réglage standard.

#### VEGACONNECT

L'adaptateur d'interface VEGACONNECT permet d'intégrer des appareils à capacité de communication dans l'interface USB d'un PC.

#### VEGADIS 81

Le VEGADIS 81 est une unité externe de réglage et d'affichage pour les capteurs plics® VEGA.

#### Adaptateur VEGADIS

L'adaptateur VEGADIS est un accessoire pour les capteurs avec boîtier à deux chambres. Il permet de raccorder le VEGADIS 81 au boîtier du capteur à l'aide d'un connecteur M12 x 1.

#### VEGADIS 82

Le VEGADIS 82 est approprié à l'affichage des valeurs de mesure et au réglage de capteurs à protocole HART. Il s'insère dans la ligne signal 4 ... 20 mA/HART.

#### PLICSMOBILE T81

Le PLICSMOBILE T81 est une unité de radiotransmission GSM/GPRS/UMTS externe pour la transmission de valeurs de mesure et pour le paramétrage à distance de capteurs HART.

#### PLICSMOBILE 81

Le PLICSMOBILE 81 est une unité radio GSM/GPRS/UMTS interne pour capteurs HART pour la transmission de valeurs mesurées et le paramétrage à distance.

#### Capot de protection

Le capot de protection protège le boîtier du capteur contre les impuretés et contre un réchauffement dû aux rayons du soleil.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brides</b>          | Les brides filetées sont disponibles en plusieurs versions d'après les standards suivants : DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.                                                                                                                                                      |
| <b>Boîtier externe</b> | <p>Si le boîtier de capteur standard est trop grand ou en cas de fortes vibrations, vous pouvez utiliser un boîtier externe.</p> <p>Le boîtier du capteur est alors en inox. L'électronique se trouve dans le boîtier externe qui peut être monté jusqu'à 10 m (32.8 ft) du capteur grâce à un câble de raccordement.</p> |
| <b>Centrage</b>        | Si vous installez le VEGAFLEX 83 dans un tube bypass ou tube tranquillisateur, vous devez éviter tout contact avec le tube bypass à l'aide d'une étoile de centrage montée à l'extrémité du capteur.                                                                                                                      |

## 4 Montage

### 4.1 Remarques générales

#### Protection contre l'humidité

Protégez votre appareil au moyen des mesures suivantes contre l'infiltration d'humidité :

- Utilisez un câble de raccordement approprié (voir le chapitre "Raccorder à l'alimentation tension")
- Serrez bien le presse-étoupe ou le connecteur
- Passez le câble de raccordement vers le bas devant le presse-étoupe ou le connecteur

Cela est avant tout valable en cas de montage en extérieur, dans des locaux dans lesquels il faut s'attendre à de l'humidité (par ex. du fait des cycles de nettoyage) et aux réservoirs refroidis ou chauffés.



#### Remarque:

Assurez-vous que pendant l'installation ou la maintenance, aucune humidité ou aucune salissure ne peut pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

Pour maintenir le type de protection d'appareil, assurez que le couvercle du boîtier est fermé pendant le fonctionnement et le cas échéant fixé.

#### Presse-étoupes

#### Filetage métrique

Dans le cas de boîtiers d'appareil avec filetages métriques, les presse-étoupes sont vissés en usine. Ils sont bouchés à titre de protection de transport par des obturateurs en plastique.

Ces obturateurs doivent être retirés avant de procéder au branchement électrique.

#### Filetage NPT

Les presse-étoupes ne peuvent pas être vissés en usine pour les boîtiers d'appareil avec filetages NPT autoétanchéifiants. Les ouvertures libres des entrées de câble sont pour cette raison fermées avec des capuchons rouges de protection contre la poussière servant de protection pendant le transport. Les capuchons de protection contre la poussière n'offrent pas une protection suffisante contre l'humidité.

Vous devez remplacer ces capots de protection par des presse-étoupes agréés avant la mise en service ou les fermer avec des obturateurs appropriés.

#### Conditions de process



#### Remarque:

Pour des raisons de sécurité, il est uniquement autorisé d'exploiter l'appareil dans les conditions process admissibles. Vous trouverez les indications à cet égard au chapitre "Caractéristiques techniques" de la notice de mise en service ou sur la plaque signalétique.

Assurez vous avant le montage que toutes les parties de l'appareil exposées au process sont appropriées aux conditions de celui-ci.

Celles-ci sont principalement :

- La partie qui prend les mesures
- Raccord process

- Joint process

Les conditions du process sont en particulier :

- Pression process
- Température process
- Propriétés chimiques des produits
- Abrasion et influences mécaniques

## 4.2 Consignes de montage

### Position de montage

Montez l'appareil de façon qu'il soit à une distance d'au moins 300 mm (12 in) des obstacles fixes ou de la paroi de la cuve. Pour les cuves non métalliques, l'écart par rapport à la paroi de la cuve devrait être d'au moins 500 mm (19.7 in).

La sonde ne doit pas toucher la paroi ou les obstacles fixes de la cuve pendant son fonctionnement. Si nécessaire, fixez l'extrémité de la sonde.

Dans les réservoirs à fond conique, il peut être avantageux d'installer l'appareil au centre de la cuve, la mesure pouvant alors se faire presque jusqu'au fond de la cuve. Tenez compte cependant du fait qu'il ne sera éventuellement pas possible de mesurer jusqu'à l'extrémité de la sonde. Vous trouverez la valeur exacte de l'écart minimum (distance de blocage inférieure) au chapitre "*Caractéristiques techniques*" de la notice de mise en service.

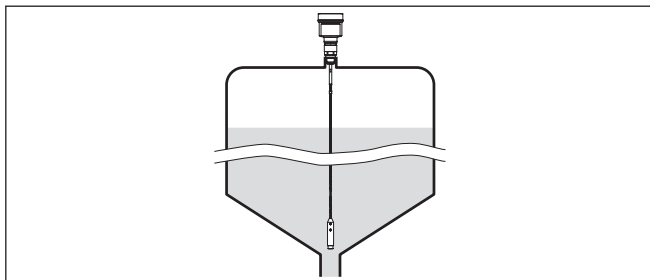


Fig. 3: Cuve à fond conique

### Type de réservoir

#### Cuve en plastique/cuve en verre

Le principe de mesure des impulsions guidées nécessite une surface métallique au raccord process. Utilisez donc dans les cuves en plastique etc. une variante d'appareil avec bride (à partir de DN 50) ou posez une plaque métallique ( $\varnothing > 200 \text{ mm}/8 \text{ in}$ ) sous le raccord process en vissant l'appareil.

Veillez à ce que la plaque soit en contact direct avec le raccord process.

En cas de montage des sondes tige ou câble dans des cuves à parois non métalliques, en plastique par exemple, la valeur de mesure peut être affectée par l'effet de puissants champs électromagnétiques (émission parasite selon EN 61326 : classe A). Dans ce cas, utilisez une sonde de mesure à version coaxiale.

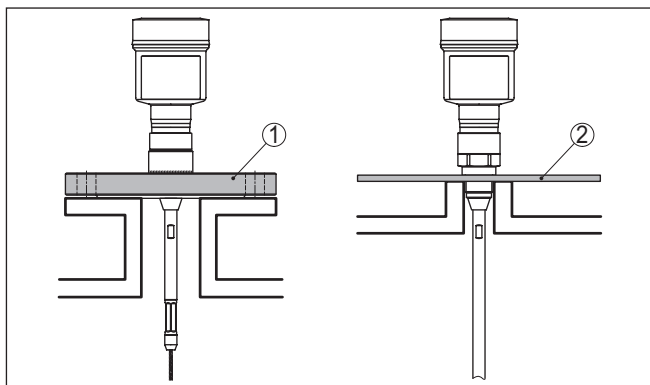


Fig. 4: Montage dans des cuves non métalliques

1 Bride

2 Tôle métallique

## Manchon

Évitez si possible d'installer l'appareil sur une rehausse. Faites en sorte que le capteur soit installé de façon arasante au toit de la cuve. Si ce n'est pas possible, utilisez une courte rehausse à petit diamètre.

Les manchons plus hauts ou de plus grand diamètre sont généralement possibles. Ils augmentent uniquement la distance de blocage supérieure. Vérifiez l'influence que peut avoir cet aspect sur votre mesure.

Procédez dans de tels cas à une élimination des signaux parasites après le montage. Vous trouverez d'autres informations sous "*Étapes de mise en service*".

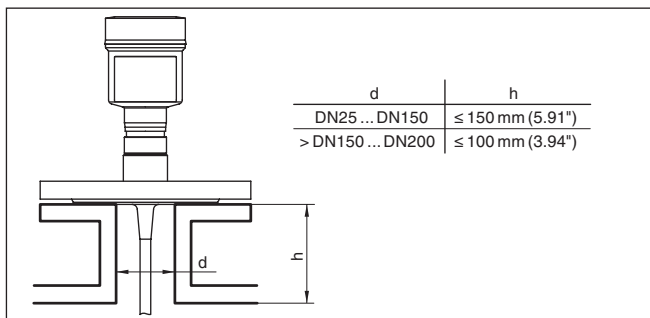


Fig. 5: Rehausse de montage

Veillez en soudant la rehausse qu'elle soit bien arasante au toit de la cuve.

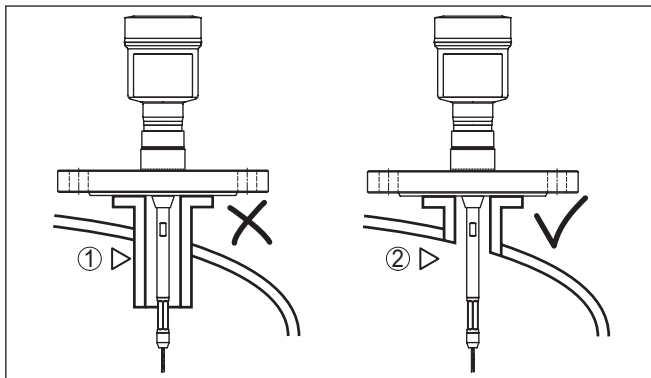


Fig. 6: Monter la rehausse de façon arasante

- 1 Montage défavorable
- 2 Rehausse arasante - montage optimal

### Travaux de soudure

Retirez l'électronique du capteur avant de procéder à des soudures sur la cuve. Vous éviterez ainsi d'endommager l'électronique par des couplages inductifs.

### Flot de produit

N'installez pas les appareils au dessus ou dans le flot de remplissage de votre cuve. Assurez-vous que vous mesurez la surface du produit et non le flot de remplissage.

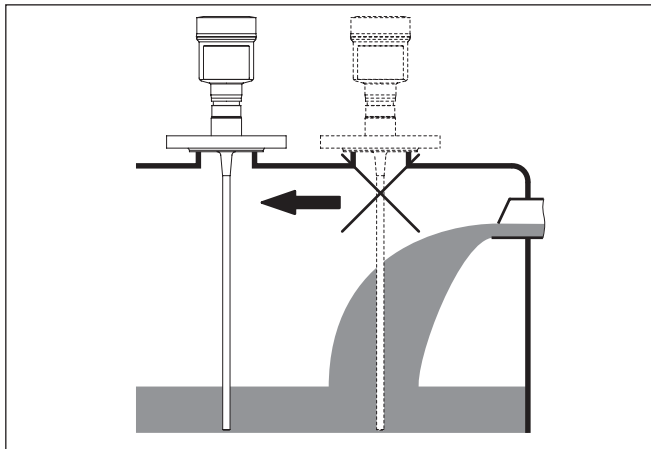


Fig. 7: Montage du capteur en présence d'un flux de produit

### Plage de mesure

Le niveau de référence pour la plage de mesure des capteurs est la face de joint du raccord fileté ou de la bride.

Veillez à respecter à un écart minimum en dessous du niveau de référence et éventuellement à l'extrémité de la sonde, écart dans lequel une mesure n'est pas possible (distanse de blocage). Tenez compte

du fait que le câble ne peut être utilisé dans sa longueur complète que dans les liquides conducteurs. Vous trouverez les distances de blocage des différents liquides dans le chapitre "*Caractéristiques techniques*". Pour le réglage, notez que le réglage d'usine se rapporte à la plage de mesure dans l'eau.

### Pression

En présence d'une surpression ou d'une dépression dans le réservoir, vous devez étanchéifier le raccord process. Assurez-vous avant d'utiliser l'appareil que le matériau du joint soit résistant au produit mesuré et aux températures régnant dans la cuve.

Reportez-vous pour la pression tolérée au chapitre "*Caractéristiques techniques*" ou aux indications sur la plaque signalétique de l'appareil.

### Montage latéral

En présence de conditions de montage difficiles, la sonde de mesure peut être également installée latéralement. Pour ce faire, vous pouvez adapter la tige de manière appropriée avec une prolongation ou un segment coudé.

Pour compenser les modifications de temps de parcours qui en résultent, vous devez faire déterminer automatiquement la longueur de sonde par l'appareil.

La longueur de sonde déterminée peut différer de la longueur actuelle de la sonde de mesure lors de l'utilisation des segments coudés.

Si des installations telles que des montants de support, des conducteurs, etc. existent sur la paroi de la cuve, la sonde de mesure doit être éloignée d'au moins 300 mm (11.81 in) de la paroi de la cuve.

Pour plus d'informations, voir la notice complémentaire des rallonges de tige.

### Rallonge de tige

Dans des conditions de montage difficiles, par ex. dans les rehausses, vous pouvez adapter la sonde de mesure à l'aide d'une rallonge de tige correspondante.

Pour compenser les modifications de temps de parcours qui en résultent, vous devez faire déterminer automatiquement la longueur de sonde par l'appareil.

Pour plus d'informations, voir la notice complémentaire des composants de tige et de câble.

### Couple de serrage pour brides plaquées PTFE

Le disque en PTFE de l'encapsulation de l'antenne est en même temps un joint de process.

Pour compenser la perte normale de précontrainte due aux matériaux d'étanchéité, vous devez prévoir, pour les brides plaquées PTFE, la mise de place de rondelles ressorts sur les boulons de fixation.

Nous vous recommandons d'utiliser des disques de blocage à ressorts (par ex. Schnorr VS ou S) ou des anneaux à bord d'arrêt (par ex. Gross VS KD).

Des éléments de protection appropriés sont disponibles chez nous.



| Taille               | N° d'article | Type                                       |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------|
| M16, $\frac{7}{8}$ " | 32880        | Anneau à bord d'arrêt<br>Gross VS KD       |
| M20, $\frac{3}{4}$ " | 32881        | Anneau à bord d'arrêt<br>Gross VS KD       |
| M24, $\frac{5}{8}$ " | 32882        | Disque de blocage<br>Schnorr VS, Schnorr S |

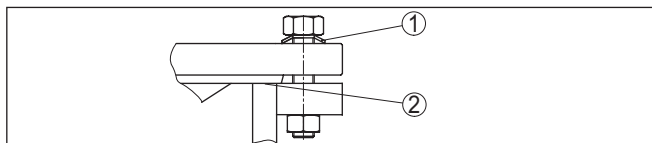


Fig. 8: Utilisation des rondelles ressorts

1 Rondelle ressort individuelle

2 Face de joint

Les vis de la bride du capteur VEGAFLEX 83 doivent être vissées avec un couple de serrage de l'ordre de 60 Nm (44 lbf ft) pour assurer l'étanchéité du disque en PTFE.



### Remarque:

Nous vous recommandons de resserrer les vis régulièrement selon la pression et la température process

## 5 Raccordement à l'alimentation en tension

### 5.1 Préparation du raccordement

#### Consignes de sécurité

Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes :

- Le raccordement électrique est strictement réservé à un personnel qualifié, spécialisé et autorisé par l'exploitant de l'installation.
- En cas de risque de surtensions, installer des appareils de protection contre les surtensions



#### Attention !

Ne raccordez ou débranchez que lorsque la tension est coupée.

#### Tension d'alimentation

L'alimentation de tension et le signal courant s'effectuent par le même câble de raccordement bifilaire. La tension de service peut différer en fonction de la version de l'appareil.

Vous trouverez les données concernant l'alimentation de tension au chapitre "*Caractéristiques techniques*".

Veillez à une séparation sûre entre le circuit d'alimentation et les circuits courant secteur selon DIN EN 61140 VDE 0140-1.

Alimentez l'appareil via un circuit courant limitant l'énergie selon CEI 61010-1, par ex. au moyen d'un bloc d'alimentation selon la classe 2.

Prenez en compte les influences supplémentaires suivantes pour la tension de service :

- Une tension de sortie plus faible du bloc d'alimentation sous charge nominale (par ex. pour un courant capteur de 20,5 mA ou 22 mA en cas de signalisation de défaut)
- Influence d'autres appareils dans le circuit courant (voir valeurs de charge au chapitre "*Caractéristiques techniques*")

#### Câble de raccordement

L'appareil sera raccordé par du câble 2 fils usuel non blindé. Si vous vous attendez à des perturbations électromagnétiques pouvant être supérieures aux valeurs de test de l'EN 61326-1 pour zones industrielles, il faudra utiliser du câble blindé.

Utilisez du câble de section ronde pour les appareils avec boîtier et presse-étoupe. Utilisez un presse-étoupe adapté au diamètre du câble afin de garantir l'étanchéité du presse-étoupe (protection IP).

Nous vous recommandons d'utiliser du câble blindé en fonctionnement HART multidrop.

#### Presse-étoupes

#### Filetage métrique :

Dans le cas de boîtiers d'appareil avec filetages métriques, les presse-étoupes sont vissés en usine. Ils sont bouchés à titre de protection de transport par des obturateurs en plastique.



#### Remarque:

Ces obturateurs doivent être retirés avant de procéder au branchement électrique.

### Filetage NPT :

Les presse-étoupes ne peuvent pas être vissés en usine pour les boîtiers d'appareil avec filetages NPT autoétanchéifiants. Les ouvertures libres des entrées de câble sont pour cette raison fermées avec des capots rouges de protection contre la poussière servant de protection pendant le transport.



### Remarque:

Vous devez remplacer ces capots de protection par des presse-étoupes agréés avant la mise en service ou les fermer avec des obturateurs appropriés.

Dans le cas du boîtier en plastique, visser le presse-étoupe NPT ou le conduit en acier non enduit de graisse dans la douille taraudée.

Couple de serrage maximal pour tous les boîtiers : voir au chapitre "*Caractéristiques techniques*".

### Blindage électrique du câble et mise à la terre

Si un câble blindé est nécessaire, nous recommandons de relier le blindage du câble au potentiel de terre des deux côtés. Dans le capteur, le blindage du câble est raccordé directement à la borne de terre interne. La borne de terre externe se trouvant sur le boîtier doit être reliée à basse impédance au potentiel de terre.



Dans les installations Ex, la mise à la terre est réalisée conformément aux règles d'installation.

Pour les installations galvaniques ainsi que pour les installations de protection cathodique contre la corrosion, tenir compte que de la présence de différences de potentiel extrêmement importantes. Cela peut entraîner des courants de blindage trop élevés dans le cas d'une mise à la terre du blindage aux deux extrémités.



### Remarque:

Les parties métalliques de l'appareil (raccord process, capteur de mesure, tube de référence, etc.) sont conductrices et reliées aux bornes de mise à la terre interne et externe. Cette liaison existe, soit directement en métal, soit, pour les appareils avec électronique externe, via le blindage de la ligne de liaison spéciale.

Vous trouverez des indications concernant les lignes de potentiel à l'intérieur de l'appareil dans le chapitre "*Caractéristiques techniques*".

## 5.2 Raccordement

### Technique de raccordement

Le branchement de la tension d'alimentation et du signal de sortie se fait par des bornes à ressort situées dans le boîtier.

La liaison vers le module de réglage et d'affichage ou l'adaptateur d'interfaces se fait par des broches se trouvant dans le boîtier.



### Information:

Le bornier est enfichable et peut être enlevé de l'électronique. Pour ce faire, soulevez-le avec un petit tournevis et extrayez-le. Lors de son encliquetage, un bruit doit être audible.

### Étapes de raccordement

Procédez comme suit :

1. Dévissez le couvercle du boîtier
2. Si un module de réglage et d'affichage est installé, l'enlever en le tournant légèrement vers la gauche
3. Desserrer l'écrou flottant du presse-étoupe et sortir l'obturateur
4. Enlever la gaine du câble sur 10 cm (4 in) env. et dénuder l'extrémité des conducteurs sur 1 cm (0.4 in) env.
5. Introduire le câble dans le capteur en le passant par le presse-étoupe.

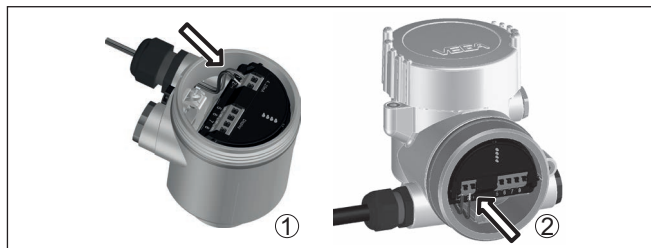


Fig. 9: Étapes de raccordement 5 et 6

- 1 Boîtier à chambre unique
- 2 Boîtier à deux chambres

6. Enficher les extrémités des conducteurs dans les bornes suivant le schéma de raccordement



#### Remarque:

Les conducteurs rigides de même que les conducteurs souples avec cosse seront enfichés directement dans les ouvertures des bornes. Pour les conducteurs souples sans cosse, presser avec un petit tournevis sur la partie supérieure de la borne ; l'ouverture est alors libérée. Lorsque vous enlevez le tournevis, la borne se referme.

7. Vérifier la bonne fixation des conducteurs dans les bornes en tirant légèrement dessus
8. Raccorder le blindage à la borne de terre interne et relier la borne de terre externe à la liaison équipotentielle
9. Bien serrer l'écrou flottant du presse-étoupe. L'anneau d'étanchéité doit entourer complètement le câble
10. Remettre le module de réglage et d'affichage éventuellement disponible
11. Revisser le couvercle du boîtier

Le raccordement électrique est terminé.

### 5.3 Schéma de raccordement - boîtier à chambre unique



Le schéma suivant est valable pour les versions non-Ex, Ex ia et Ex d.

### Compartiment électro- nique et de raccordement

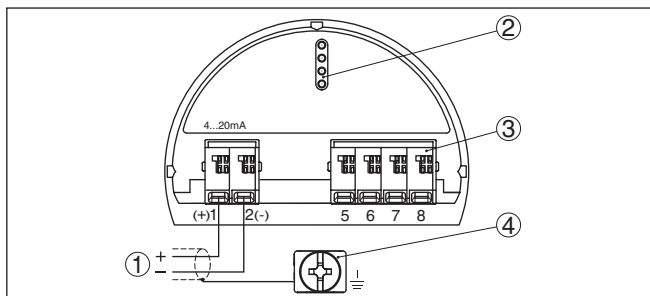


Fig. 10: Compartiment électronique et de raccordement - boîtier à chambre unique

- 1 Tension d'alimentation, signal de sortie
- 2 Pour module de réglage et d'affichage ou adaptateur d'interfaces
- 3 Pour unité de réglage et d'affichage externe
- 4 Borne de terre pour le raccordement du blindage du câble

### 5.4 Schéma de raccordement - boîtier à deux chambres

Le schéma suivant est valable pour les versions non-Ex, Ex ia et Ex d.



### Compartiment de l'élec- tronique

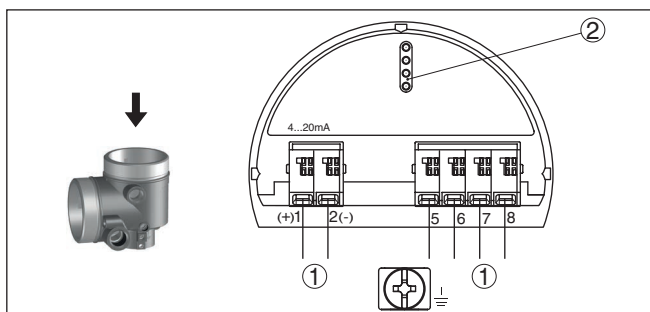


Fig. 11: Compartiment électronique - boîtier à deux chambres

- 1 Liaison interne au compartiment de raccordement
- 2 Pour module de réglage et d'affichage ou adaptateur d'interfaces

## Compartiment de raccordement

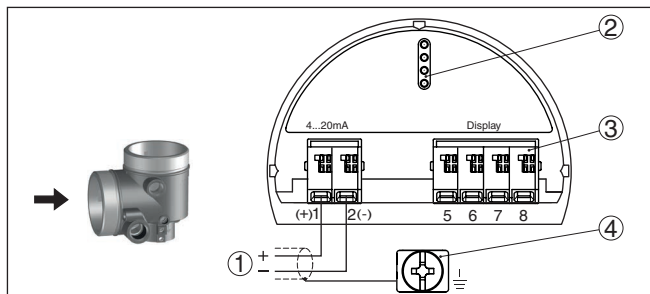


Fig. 12: Compartiment de raccordement - boîtier à deux chambres

- 1 Tension d'alimentation, signal de sortie
- 2 Pour module de réglage et d'affichage ou adaptateur d'interfaces
- 3 Pour unité de réglage et d'affichage externe
- 4 Borne de terre pour le raccordement du blindage du câble

## Compartiment de raccordement - Module radio PLICSMOBILE 81

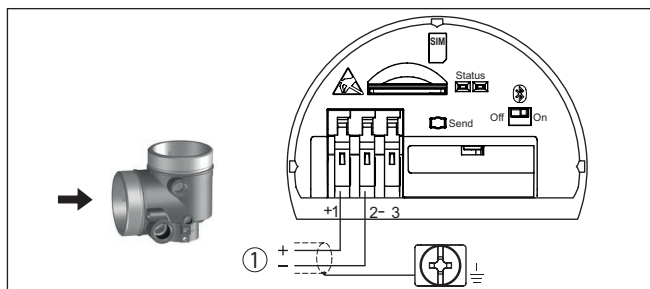


Fig. 13: Compartiment de raccordement - Module radio PLICSMOBILE 81

- 1 Tension d'alimentation

Des informations détaillées pour le raccordement sont disponibles dans la notice de mise en service "PLICSMOBILE".

## 5.5 Schéma de raccordement - boîtier à deux chambres Ex d ia

### Compartiment de l'électronique

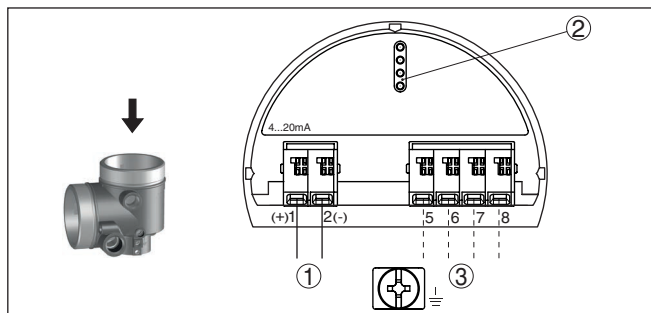


Fig. 14: Compartiment électronique - boîtier à deux chambres Ex d ia

- 1 Liaison interne au compartiment de raccordement
- 2 Pour module de réglage et d'affichage ou adaptateur d'interfaces
- 3 Liaison interne au connecteur pour unité de réglage et d'affichage externe (en option)



### Remarque:

Avec un appareil Ex d ia, le mode HART-Multidrop n'est pas possible.

### Compartiment de raccordement

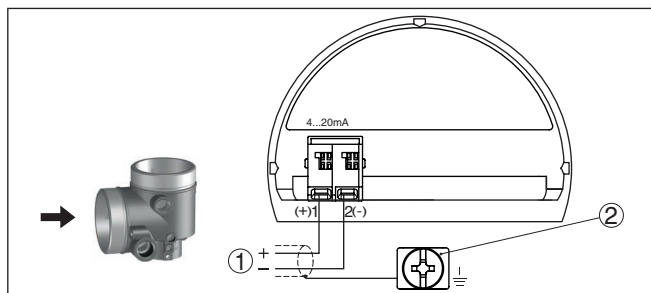


Fig. 15: Compartiment de raccordement - Boîtier à deux chambres Ex d ia

- 1 Tension d'alimentation, signal de sortie
- 2 Borne de terre pour le raccordement du blindage du câble

5.6 Boîtier à deux chambres avec adaptateur VEGADIS

Compartiment de l'élec-  
tronique

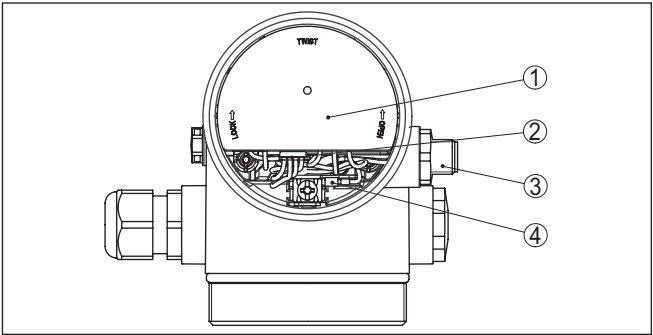


Fig. 16: Vue sur le compartiment de l'électronique avec l'adaptateur VEGADIS pour le raccordement de l'unité de réglage et d'affichage

- 1 Adaptateur VEGADIS
- 2 Connecteur mâle-femelle interne
- 3 Connecteur M12 x 1

Affectation des broches  
du connecteur

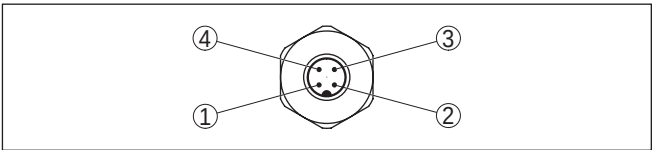


Fig. 17: Vue sur le connecteur M12 x 1

- 1 Pin 1
- 2 Pin 2
- 3 Pin 3
- 4 Pin 4

| Broche de contact | Couleur ligne de liaison dans le capteur | Borne électronique |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Pin 1             | Brun(e)                                  | 5                  |
| Pin 2             | Blanc(he)                                | 6                  |
| Pin 3             | Bleu(e)                                  | 7                  |
| Pin 4             | Noir(e)                                  | 8                  |



## 5.7 Schéma de raccordement - version IP66/IP68 (1 bar)

**Affectation des conducteurs câble de raccordement**

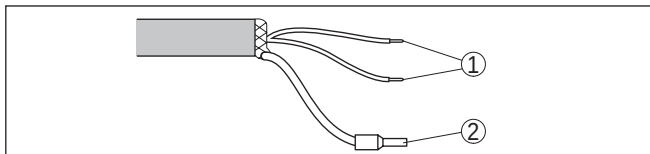


Fig. 18: Affectation des conducteurs du câble de raccordement raccordé de façon fixe

- 1 Brun (+) et bleu (-) vers la tension d'alimentation et/ou vers le système d'exploitation
- 2 Blindage

## 5.8 Électroniques supplémentaires

**Électronique supplémentaire - Sortie courant supplémentaire**

Afin de mettre à disposition une deuxième valeur de mesure, vous pouvez utiliser l'électronique supplémentaire - "sortie courant supplémentaire".

Les deux sorties courant sont passives et doivent être alimentées.

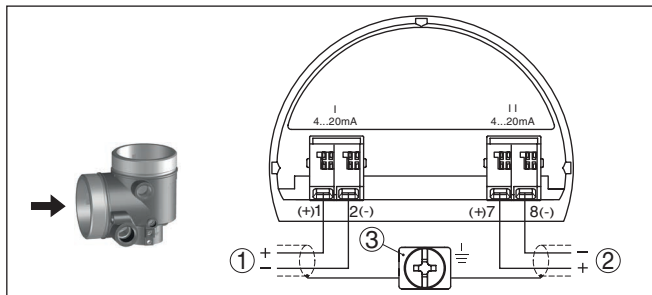


Fig. 19: Compartiment de raccordement boîtier à deux chambres, électronique supplémentaire "sortie courant supplémentaire"

- 1 Première sortie courant (I) - Alimentation tension et sortie signal capteur (HART)
- 2 Sortie courant supplémentaire (II) - Alimentation tension et sortie signal (sans HART)
- 3 Borne de terre pour le raccordement du blindage du câble

## 5.9 Phase de mise en marche

Après le raccordement de l'appareil à l'alimentation tension, celui-ci procède tout d'abord à un auto-contrôle :

- Vérification interne de l'électronique
- Affichage de la signalisation d'état "F 105 Détermination valeur mesure" sur l'écran ou sur le PC
- Un bond rapide du signal de sortie sur le courant de défaut réglé.

La valeur de mesure actuelle est ensuite délivrée sur la ligne signal. La valeur prend en compte tout réglage effectué, comme par ex. le réglage d'usine.

## 6 Mise en service avec le module de réglage et d'affichage

### 6.1 Insertion du module de réglage et d'affichage

Le module de réglage et d'affichage peut être mis en place dans le capteur et à nouveau retiré à tout moment. Vous pouvez choisir entre quatre positions décalées de 90°. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation en tension.

Procédez comme suit :

1. Dévissez le couvercle du boîtier
2. Montez le module d'affichage et de réglage dans la position souhaitée sur l'électronique et tournez le vers la droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche
3. Visser fermement le couvercle du boîtier avec hublot

Le démontage s'effectue de la même façon, mais en sens inverse.

Le module de réglage et d'affichage est alimenté par le capteur, un autre raccordement n'est donc pas nécessaire.



Fig. 20: Montage du module d'affichage et de réglage dans le boîtier à chambre unique se trouvant dans le compartiment de l'électronique

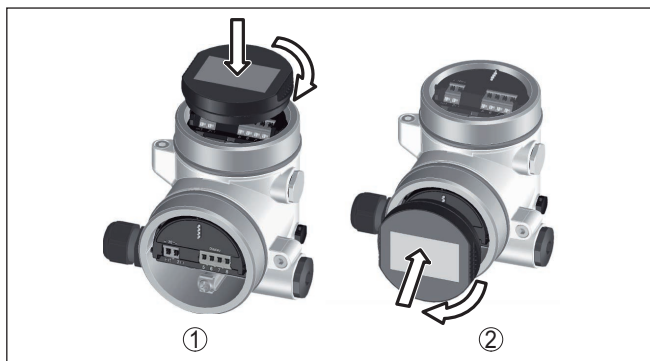


Fig. 21: Montage du module d'affichage et de réglage dans le boîtier à deux chambres

- 1 Dans le compartiment de l'électronique
- 2 Dans le compartiment de raccordement



#### Remarque:

Si le module de réglage et d'affichage doit demeurer définitivement dans votre appareil pour disposer en permanence d'un affichage des valeurs de mesure, il vous faudra un couvercle plus haut muni d'un hublot.

## 6.2 Système de commande

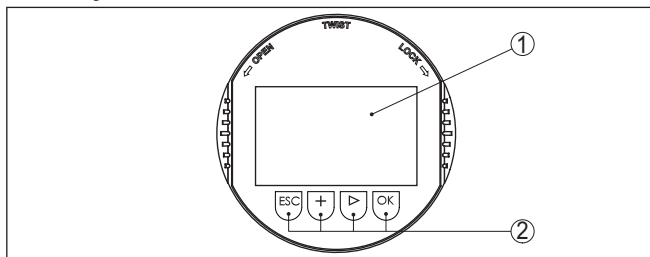


Fig. 22: Éléments de réglage et d'affichage

- 1 Affichage LC
- 2 Touches de réglage

### Fonctions de touche

- Touche **[OK]** :
  - Aller vers l'aperçu des menus
  - Confirmer le menu sélectionné
  - Éditer les paramètres
  - Enregistrer la valeur
- Touche **[→]** :
  - Changer de représentation de la valeur de mesure
  - Sélectionner une mention dans la liste
  - Sélectionnez une position d'édition
- Touche **[+]** :

- Modifier la valeur d'un paramètre
- Touche **[ESC]** :
  - Interrompre la saisie
  - Retour au menu supérieur

### Système de commande

Vous effectuez le réglage de votre appareil par les quatre touches du module de réglage et d'affichage. L'afficheur LCD vous indique chacun des menus et sous-menus. Les différentes fonctions vous ont été décrites précédemment.

### Système de commande et de configuration - Touches avec stylet

L'autre solution pour piloter l'appareil dans le cas de la version Bluetooth du module de réglage et d'affichage est le stylet. Celui-ci actionne les quatre touches du module de réglage et d'affichage à travers le couvercle fermé avec hublot du boîtier du capteur.

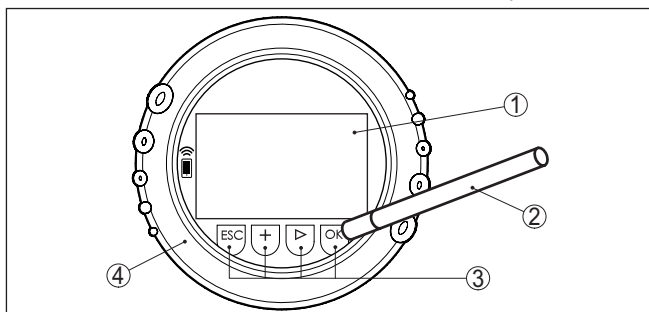


Fig. 23: Éléments de réglage et d'affichage - avec paramétrage par le stylet

- 1 Affichage LC
- 2 Stylet magnétique
- 3 Touches de réglage
- 4 Couvercle avec hublot

### Fonctions temporelles

En appuyant une fois sur les touches **[+]** et **[->]**, vous modifiez la valeur à éditer ou vous déplacez le curseur d'un rang. En appuyant pendant plus d'1 s, la modification est continue.

En appuyant simultanément sur les touches **[OK]** et **[ESC]** pendant plus de 5 s, vous revenez au menu principal et la langue des menus est paramétrée sur "Anglais".

Environ 60 minutes après le dernier appui de touche, l'affichage revient automatiquement à l'indication des valeurs de mesure. Les saisies n'ayant pas encore été sauvegardées en appuyant sur **[OK]** sont perdues.

### Phase de mise en marche

Après sa mise en marche, le VEGAFLEX 83 effectue un bref autotest. Au cours de ce test, le logiciel de l'appareil est vérifié.

Le signal de sortie émet une signalisation de défaut pendant la phase de mise en route.

Pendant la procédure de démarrage, les informations suivantes sont affichées sur le module de réglage et d'affichage :

- Type d'appareil
- Nom de l'appareil
- Version logicielle (SW-Ver)
- Version matérielle (HW-Ver)

### Affichage des valeurs de mesure

Avec la touche **[→]**, vous changez entre trois modes d'affichage différents :

Dans la première vue, la valeur de mesure sélectionnée est affichée en gros caractères.

Dans la seconde vue, la valeur de mesure sélectionnée et la représentation bargraphe correspondante sont affichées.

Dans la troisième vue, la valeur de mesure sélectionnée ainsi qu'une deuxième valeur sélectionnable, par ex. la valeur de température, sont affichées.



### 6.3 Paramétrage - Mise en service rapide

#### Mise en marche rapide

Pour adapter le capteur rapidement et simplement à la tâche de mesure, sélectionnez dans l'image de départ du module de réglage et d'affichage le point du menu *"Mise en service rapide"*.



Les étapes suivantes de mise en service rapide sont également accessibles sous *"Paramétrage étendu"*.

- Adresse de l'appareil
- Nom de la voie de mesure
- Type de produit (en option)
- Application
- Réglage max.
- Réglage min.
- Élimination des signaux parasites

La description de chaque menu figure ci-après au chapitre *"Paramétrage - Paramétrage étendu"*.


### 6.4 Paramétrage - Paramétrage étendu

Pour les voies de mesure qui requièrent des applications techniquement exigeantes, vous pouvez effectuer des réglages plus détaillés dans le *"Réglage étendu"*.



## Menu principal

Le menu principal est subdivisé en cinq domaines ayant les fonctionnalités suivantes :



Mise en service  
Affichage  
Diagnostic  
Autres réglages  
Info

**Mise en service** : Réglages relatifs par ex. au nom de la voie de mesure, au produit, à l'application, à la cuve, à la sortie de signal, à l'unité d'appareil, à l'élimination des signaux parasites, à la courbe de linéarisation

**Affichage** : réglages par ex. pour la langue, l'affichage de valeur mesurée, l'éclairage

**Diagnostic** : Informations relatives, p. ex., à l'état de l'appareil, aux index suiveurs, à la fiabilité de la mesure, à la simulation, à la courbe d'échos

**Autres réglages** : Reset, date/heure, Reset, fonction de copie

**Info** : Nom de l'appareil, version du matériel et du logiciel, date de l'étalonnage, caractéristiques de l'appareil




### Remarque:


Pour configurer de façon optimale la mesure, sélectionnez successivement les différents sous-menus du point de menu principal "Mise en service" et réglez les paramètres conformément à votre application. Respectez si possible l'ordre de déroulement de la procédure.

La procédure est décrite ci-après.


Les points de sous-menu suivants sont disponibles :



Mise en service  
Non voie de mesure  
Unités  
Longueurs spéciales  
Application  
Réglage niveau



Mise en service  
Réglage interface  
Atténuation  
Linéarisation  
Sortie courant  
Élimin. signaux paras.



Mise en service  
Linéarisation  
Sortie courant  
Élimin. signaux paras.  
Verrouiller l'utilisation

Les points de sous-menu sont décrits comme suit.


### 6.4.1 Mise en service

**Nom de la voie de mesure** Ici, vous pouvez assigner un nom adéquat de la voie de mesure.

Appuyez sur la touche "OK" afin de démarrer le traitement. Utilisez la touche "+" pour modifier le caractère et la touche "->" pour avancer d'une position.

Vous pouvez utiliser 19 caractères au maximum pour les noms. Vous disposez des caractères suivants :

- Lettres majuscules de A à Z
- Chiffres de 0 à 9
- Caractères spéciaux + - / \_ espaces



Non voie de mesure  
  
TANK 04

### Unités

Dans ce point de menu, vous pouvez sélectionner l'unité de distance et l'unité de température.

|                   |
|-------------------|
| Unité de distance |
| mm ▼              |
| Unité température |
| °C ▼              |

Pour les unités de distance, vous pouvez choisir parmi m, mm et ft.  
Pour les unités de température, vous pouvez choisir °C, °F ou K.

### Longueur de la sonde de mesure

Dans ce point de menu, vous pouvez saisir la longueur de sonde ou la faire calculer automatiquement par le capteur.

Si vous sélectionnez "Oui", vous pouvez déterminer automatiquement la longueur de sonde. Si vous sélectionnez "Non", vous pouvez saisir manuellement la longueur de sonde.

|                     |
|---------------------|
| Longueurs spéciales |
| 1000 mm             |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Déterminer longueur de la s automatiquement? |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oui      |
| <input type="checkbox"/> Non                 |

|                     |
|---------------------|
| Longueurs spéciales |
| 01000               |
| mm                  |
| 0 80000             |

### Application - Type de produit

Dans ce point de menu, vous pouvez sélectionner le type de produit à mesurer. Vous pouvez choisir entre liquide ou solides en vrac.

|                      |
|----------------------|
| Application          |
| Type de produit      |
| Application          |
| Produit/Const. diél. |

|                 |
|-----------------|
| Type de produit |
| Liquide ▼       |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Type de produit                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Liquide |
| <input type="checkbox"/> Solides en vrac    |

### Application - Application

Dans ce point de menu, vous pouvez sélectionner l'application. Vous pouvez choisir entre la mesure de niveau et la mesure d'interface. En plus, vous pouvez choisir entre la mesure dans le réservoir ou dans le tube bypass ou le tube de mesure.



#### Remarque:

La sélection a une grande influence sur les autres points de menu. Notez que pour la suite du paramétrage, certains points de menu ne sont disponibles qu'en option.

Vous pouvez sélectionner le mode de démonstration. Ce mode ne convient que pour des tests et des démonstrations. Dans ce mode, le capteur ignore les paramètres de l'application et réagit à chaque modification.

|                      |
|----------------------|
| Application          |
| Type de produit      |
| Application          |
| Produit/Const. diél. |

|                    |
|--------------------|
| Application        |
| Niveau réservoir ▼ |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Application                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Niveau réservoir |
| Niv. bypass/tube mes.                                |
| Interface réservoir                                  |
| Interf.bypass/tube mes.                              |
| Mode démonstration                                   |

### Application - Produit, constante diélectrique

Dans cette option du menu, vous pouvez définir le type de produit. Ce point de menu n'est disponible que si vous avez sélectionné la mesure de niveau sous "Application".

|                                                                              |                                           |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application<br>Type de produit<br>Application<br><b>Produit/Const. diél.</b> | Produit/Const. diél.<br>A, base d'eau/>10 | Produit/Const. diél.<br>Solvants,huiles/<3<br>Mélanges chimi./3...10<br>✓ A, base d'eau/>10 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Vous pouvez choisir parmi les types de produit suivants :

| Valeur de la constante diélectrique | Type de produit       | Exemples                                                            |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| > 10                                | Liquides à base d'eau | Acides, bases, eau                                                  |
| 3 ... 10                            | Mélanges chimiques    | Chlorobenzène, laque cellulosique, aniline, isocyanate, chloroforme |
| < 3                                 | Hydrocarbures         | Solvants, huiles, gaz liquide                                       |

### Application - Phase gazeuse

Ce point de menu n'est disponible que si vous avez sélectionné la mesure d'interface sous "Application". Dans ce point de menu, vous pouvez définir si une phase gazeuse superposée existe dans votre application.

Ne réglez la fonction sur "Oui" que si la phase gazeuse existe en permanence.

|                                                                                                |                                                 |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Application<br>Type de produit<br>Application<br><b>Phase de gaz</b><br>Constante diélectrique | Présence d'une phase gazeuse superposée?<br>Oui | Présence d'une phase gazeuse superposée?<br>Non<br>✓ Oui |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

### Application - Constante diélectrique

Cette option du menu ne sera disponible que si vous sélectionnez la mesure d'interface sous l'option de menu "Application". Dans cette option de menu, vous pouvez indiquer la constante diélectrique de la couche supérieure du produit.

|                                                                                                |                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Application<br>Type de produit<br>Application<br>Phase de gaz<br><b>Constante diélectrique</b> | Constante diélectrique du produit supérieur<br>2.000 | Constante diélectrique<br>Entrer<br>Calculer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Vous pouvez soit saisir directement la constante diélectrique du produit, soit la faire déterminer par l'appareil.

Si vous souhaitez faire déterminer la constante diélectrique, il vous faut saisir la distance mesurée ou connue avec la couche d'interface.



#### Remarque:


La constante diélectrique ne peut être déterminée de manière fiable que si deux fluides différents et une interface suffisamment grande sont présents.

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Constante diélectrique<br>002.0<br>1.0 100.0 | Distance vers l'interface<br>00000<br>0 mm 99999 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|




### Réglage max. - Niveau

Dans ce point de menu, vous pouvez saisir le réglage max. pour le niveau. En cas d'une mesure d'interface, il s'agit du niveau total max.



Régler la valeur en pourcentage souhaitée avec **[+]** et sauvegarder avec **[OK]**.




Saisissez la valeur de distance appropriée en mètre pour la cuve pleine correspondant à la valeur en pourcentage. La distance se rapporte au niveau de référence du capteur (face de joint du raccord process). Veillez à ce que le niveau max. soit au-dessous de la distance de blocage.



### Réglage min. - Niveau

Dans ce point de menu, vous pouvez saisir le réglage min. pour le niveau. En cas d'une mesure d'interface, il s'agit du niveau total min.



Réglez la valeur en pourcentage souhaitée avec **[+]** et sauvegardez avec **[OK]**.




Saisissez la valeur de distance en mètre appropriée correspondant à la valeur en pourcent pour la cuve vide (par ex. distance entre bride et extrémité de sonde). La distance se rapporte au niveau de référence du capteur (face de joint du raccord process).



### Réglage max. - Interface


Ce point de menu n'est disponible que si vous avez sélectionné la mesure d'interface sous "Application".



Entrez la valeur souhaitée en pourcentage pour le réglage max.


Vous avez en alternative la possibilité de reprendre le réglage de la mesure de niveau aussi pour la couche d'interface.

Saisissez la valeur de distance en mètre correspondant à la valeur en pourcentage pour la surface du produit supérieur.




### Réglage min. - Interface

Ce point de menu n'est disponible que si vous avez sélectionné la mesure d'interface sous "Application".



Saisissez la valeur en pourcentage pour le réglage min. (couche d'interface).


Entrez une valeur d'écart en mètres pour la couche d'interface correspondant au pourcentage de la couche d'interface.



### Atténuation

Pour atténuer les variations de valeurs de mesure causées par le process, vous pouvez régler dans ce menu un temps compris entre 0 et 999 s.

Si vous avez sélectionné la mesure d'interface sous "Application", vous pouvez régler séparément l'atténuation pour le niveau et la couche d'interface.




L'atténuation est réglée en usine à 0 s.

### Linéarisation

Une linéarisation est nécessaire pour tous les réservoirs dont le volume n'augmente pas linéairement avec la hauteur du niveau, par exemple dans une cuve cylindrique couchée ou dans une cuve sphérique, et lorsqu'on veut obtenir l'affichage ou la sortie du volume. Pour ces cuves, on a mémorisé des courbes de linéarisation adéquates. Elles indiquent la relation entre le pourcentage de la hauteur du niveau et le volume de la cuve.

La linéarisation est valable pour l'affichage des valeurs de mesure et la sortie. En activant la courbe adéquate, vous obtiendrez l'affichage correct du pourcentage de volume. Si vous ne désirez pas obtenir l'affichage du volume en %, mais en litres ou en kilogrammes par exemple, vous pouvez en plus régler une calibration au menu "Affichage".



### Attention !

Si une courbe de linéarisation est sélectionnée, le signal de mesure n'est plus obligatoirement linéaire par rapport à la hauteur de remplissage. L'utilisateur doit en tenir compte, en particulier lors du réglage du point de commutation sur le détecteur de niveau.

Vous devez ensuite entrer les valeurs pour votre cuve, par ex., la hauteur de la cuve et la correction du manchon.

Entrez la hauteur de la cuve et la correction du manchon si vos cuves ont des formes non linéaires.

Pour la hauteur de la cuve, vous devez entrer la hauteur totale de la cuve.

Pour la correction du manchon, vous devez entrer la hauteur du manchon au-dessus du bord supérieur de la cuve. Si le manchon est situé plus bas que le bord supérieur de la cuve, cette valeur peut aussi être négative.

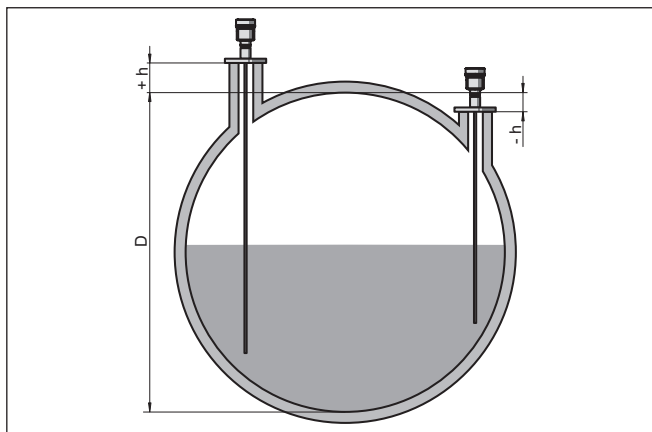


Fig. 24: Hauteur de la cuve et valeur de correction du manchon

$D$  Hauteur de la cuve

$+h$  Valeur de correction du manchon positive

$-h$  Valeur de correction du manchon négative

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur du réservoir D<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">05000</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;">0 mm 80000</div> | Correction du nanchon h<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">00000</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;">-10000 mm 10000</div> | Linéarisation<br>Cylin. couché<br>Hauteur du réservoir D<br>5000 mm<br>Correction du nanchon h<br>0 mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sortie de courant - Mode**

Au point de menu "Sortie courant mode", vous définissez la courbe caractéristique et le comportement de la sortie courant en cas de défaut.

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie courant mode<br>Courbe de sortie<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 ... 20 mA</div><br>Mode erreur<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">&lt; 3,6 mA</div> | Courbe de sortie<br><input checked="" type="checkbox"/> 4 ... 20 mA<br><input type="checkbox"/> 20 ... 4 mA | Mode erreur<br><input checked="" type="checkbox"/> < 3,6 mA<br><input type="checkbox"/> >= 21 mA<br>Dernière valeur mes. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le réglage d'usine est la courbe caractéristique 4 ... 20 mA, le mode défaut < 3,6 mA.

**Sortie de courant - Min./Max.**

Au point de menu "Sortie de courant min./max.", vous définissez le comportement de la sortie de courant pendant le fonctionnement de l'appareil.

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortie courant min./max.<br>Courant min<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 mA</div><br>Courant max<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20 mA</div> | Courant min<br><input type="checkbox"/> 3,8 mA<br><input checked="" type="checkbox"/> 4 mA | Courant max<br><input checked="" type="checkbox"/> 20 mA<br><input type="checkbox"/> 20,5 mA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Le réglage d'usine est le courant min. 3,8 mA et le courant max. 20,5 mA.

**Élimination des signaux parasites**

Les éléments suivants sont de nature à engendrer des réflexions parasites qui peuvent fausser la mesure :

- Grandes rehausses
- Obstacles fixes dans la cuve tels que des renforts métalliques

**Remarque:**

Une élimination des signaux parasites détecte, marque et mémorise les signaux parasites pour que ceux-ci ne soient plus pris en compte pour la mesure de niveau et d'interface. En général, nous recommandons d'effectuer une élimination des signaux parasites pour obtenir la précision maximale. Cela devrait être effectué avec un niveau le plus faible possible pour pouvoir mesurer toutes les réflexions parasites existantes.

Procédez comme suit :

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Élimin. signaux paras.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Modifier<br/>maintenant?</b> </div> | Élimin. signaux paras.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Ajouter<br/>Effacer</b> </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Choisissez en premier lieu si la sonde de mesure est immergée ou non.

Si la sonde de mesure est immergée, saisissez la distance réelle du capteur jusqu'à la surface du produit.



Tous les signaux parasites existants dans cette zone sont mesurés et mémorisés par le capteur.

Prenez en compte que dans le cas de la sonde de mesure immergée, seuls des signaux parasites sont perçus dans la zone émergée de la sonde de mesure.



### Remarque:

Vérifiez la distance entre capteur et surface du produit. La saisie d'une fausse valeur (trop grande) entraîne la mémorisation du niveau actuel comme signal parasite. Dans ce cas, le capteur ne pourra plus mesurer le niveau dans cette plage.

Si une élimination des signaux parasites avait déjà été créée dans le capteur, la fenêtre de menu suivante apparaît lors de la sélection de "Élimination des signaux parasites" :



L'appareil effectue automatiquement une élimination des signaux parasites dès que la sonde de mesure est découverte. L'élimination des signaux parasites est toujours actualisée.


Le point du menu "*Supprimer*" sert à supprimer complètement une élimination des signaux parasites déjà créée. Ceci est judicieux lorsque l'élimination des signaux parasites n'est plus adaptée aux éléments techniques de la cuve.

### Verrouiller/débloquer le paramétrage

Dans le point de menu "*Bloquer/autoriser réglage*", vous protégez les paramètres du capteur de modifications non souhaitées ou involontaires. Pour ce faire, le code PIN est activé/désactivé en permanence.

Si le code PIN est actif, seules les fonctions de réglage suivantes sont possibles sans saisie du code PIN :

- Sélectionner les points de menus et afficher les données
- Transférer des données du capteur dans le module de réglage et d'affichage



### Avertissement !

En cas d'activation du code PIN, le paramétrage par le biais de PAC-Tware/DTM ainsi que d'autres systèmes est également impossible.

À la livraison, le code PIN est réglé sur **0000**.

Appelez notre service après-vente si vous avez modifié et oublié le code PIN.

## Sortie courant 2

Si une électronique supplémentaire est installée dans l'appareil avec une sortie courant supplémentaire, vous pouvez régler celle-ci séparément.


Dans le point de menu "*Sortie de courant 2*", vous définissez la grandeur de mesure à laquelle la sortie de courant supplémentaire se rapporte.

La procédure correspond aux réglages précédents de la sortie courant normale. Voir "*Mise en service - Sortie courant*".

### 6.4.2 Afficheur

Pour configurer de façon optimale de l'affichage, sélectionnez successivement les différents sous-menus de l'option de menu principal "*Affichage*" et réglez les paramètres conformément à votre application. La procédure est décrite ci-après.


Les points de sous-menu suivants sont disponibles :



Les points de sous-menu sont décrits comme suit.

#### Langue du menu


Ce point de menu vous permet de régler une langue souhaitée.



Le capteur est réglé sur la langue anglaise en état à la livraison.

#### Valeur d'affichage 1


Dans ce point de menu vous définissez l'indication de la valeur de mesure sur l'affichage. Vous pouvez afficher deux différentes valeurs de mesure. Dans ce point de menu, vous définissez la valeur de mesure 1.



Le réglage d'usine pour la valeur d'affichage 1 est "*Hauteur de remplissage niveau*".

#### Valeur d'affichage 2

Dans ce point de menu vous définissez l'indication de la valeur de mesure sur l'affichage. Vous pouvez afficher deux différentes valeurs de mesure. Dans ce point de menu, vous définissez la valeur de mesure 2.




Le réglage d'usine pour la valeur d'affichage 2 est la température de l'électronique.

### Format d'affichage

Dans cette option du menu, vous définissez le format d'affichage de la valeur mesurée sur l'écran. Vous pouvez définir des formats d'affichage différents pour les deux valeurs d'affichage différentes.

Vous pouvez ainsi définir avec combien de chiffres après la virgule la valeur mesurée est affichée sur l'écran.



Le réglage d'usine pour le format d'affichage est "automatique".

### Éclairage

Vous pouvez désactiver le rétroéclairage intégré en option par le biais du menu de configuration. La fonction dépend de la valeur de la tension d'alimentation, voir "*Caractéristiques techniques*".

Pour le maintien de la fonction de l'appareil, l'éclairage sera provisoirement éteint si la tension d'alimentation est insuffisante.




À la livraison, l'éclairage est allumé.

### 6.4.3 Diagnostic

#### État appareil

L'état de l'appareil est affiché dans cette option du menu.


Si l'appareil émet un message de défaillance, vous pouvez ici vous faire afficher des informations détaillées quant à la cause de la défaillance.




#### Fonction index suiveur distance

Ce sont respectivement les valeurs de mesure min. et max. qui seront mémorisées dans le capteur. Vous pourrez obtenir leur affichage au menu "*Index suiveur distance*".

Si vous avez sélectionné la mesure d'interface sous "*Mise en service - Application*", les valeurs d'index suiveur de la mesure d'interface seront affichées en plus des valeurs d'index suiveur de la mesure de niveau.



Vous pouvez effectuer séparément une remise à zéro pour les deux valeurs d'index suiveur dans une autre fenêtre.



### Fonction index suiveur fiabilité de la mesure


Ce sont respectivement les valeurs de mesure min. et max. qui seront mémorisées dans le capteur. Vous pourrez obtenir leur affichage au menu "Index suiveur fiabilité de mesure".

La mesure peut être affectées par les conditions process. Dans cette option du menu est affichée la fiabilité de la mesure de mesure de niveau en mV. Plus la valeur est élevée, plus la mesure fonctionne de manière sûre.

Si vous avez sélectionné la mesure d'interface sous "Mise en service - Application", les valeurs d'index suiveur de la mesure d'interface seront affichées en plus des valeurs d'index suiveur de la mesure de niveau.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Diagnostic               | Sécurité de mesure niveau |
| Etat du capteur          | Mini. 1 mV                |
| Index suiveur Distance   | Maxi. 279 mV              |
| Index suiveur séc.Mesure | Sécurité mesure interface |
| Index suiveur autres     | Mini. 1 mV                |
| Courbe échos             | Maxi. 316 mV              |

Vous pouvez effectuer séparément une remise à zéro pour les deux valeurs d'index suiveur dans une autre fenêtre.




### Fonction index suiveur autres

Ce sont respectivement les valeurs de mesure min. et max. qui seront mémorisées dans le capteur. Vous pourrez obtenir leur affichage au menu "Index suiveur - autres".

Dans ce point de menu, les valeurs d'index suiveur de la température de l'électronique ainsi que la constante diélectrique sont affichées.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diagnostic               | Temp. électronique     |
| Index suiveur Distance   | Mini. 27,38 °C         |
| Index suiveur séc.Mesure | Maxi. 28,84 °C         |
| Index suiveur autres     | Constante diélectrique |
| Courbe échos             | Mini. 1,00             |
| Simulation               | Maxi. 1,00             |

Vous pouvez effectuer séparément une remise à zéro pour les deux valeurs d'index suiveur dans une autre fenêtre.




#### Information:

Si une des valeurs affichées clignote, alors aucune valeur valide n'est actuellement disponible.




### Courbe échos

Le point de menu "Courbe échos" représente la puissance du signal des échos sur la plage de mesure en V. La puissance du signal permet une évaluation de la qualité de la mesure.




Les fonctions suivantes permettent d'agrandir des zones partielles de la courbe échos.

- "Zoom X" : fonction gros plan de la distance de mesure
- "Zoom Y" : amplifie 1x, 2x, 5x et 10x le signal en "V"
- "Unzoom" : vous permet de revenir à la plage de mesure nominale avec simple agrandissement.



### Simulation

Ce point de menu vous permet de simuler des valeurs de mesure par la sortie de courant. Vous pouvez ainsi contrôler la voie signal via des appareils d'affichage ou la carte d'entrée du système de conduite par exemple.



Sélectionnez la grandeur de simulation souhaitée et réglez la valeur souhaitée.



#### Avertissement !

Lorsque la simulation est en cours, la valeur simulée est délivrée sous forme de courant 4 ... 20 mA et de signal HART numérique.

Pour désactiver la simulation, appuyez sur la touche [ESC].



#### Information:


60 minutes après l'activation de la simulation, celle-ci est automatiquement interrompue.

### Mémoire des courbes échos

Le point de menu "Mise en service" permet d'enregistrer la courbe échos au moment de la mise en service. Ceci est généralement recommandé et même exigé pour l'utilisation de la fonctionnalité gestion des actifs. L'enregistrement doit être si possible effectué lorsque le niveau est faible.

Il est ainsi possible de reconnaître les modifications de signal pendant la durée de fonctionnement. La courbe échos de haute réso-

lution peut être affichée et utilisée à l'aide du logiciel de configuration PACTware et du PC pour comparer la courbe échos de la mise en service avec la courbe échos actuelle.




La fonction "*Mémoire des courbes échos*" permet d'enregistrer les courbes échos de la mesure.

Vous pouvez enregistrer la courbe échos actuelle sous le sous-point du menu "*Mémoire des courbes échos*".

Vous pouvez effectuer le réglage pour les paramètres de l'enregistrement de la courbe échos et les réglages de la courbe échos dans le logiciel de configuration PACTware.


La courbe échos de haute résolution peut être affichée et utilisée ultérieurement à l'aide du logiciel de configuration PACTware et du PC. Il est ainsi possible d'évaluer la qualité de la mesure.



#### 6.4.4 Autres réglages

##### Date/Heure

Dans ce point de menu, vous réglez l'horloge interne du capteur.

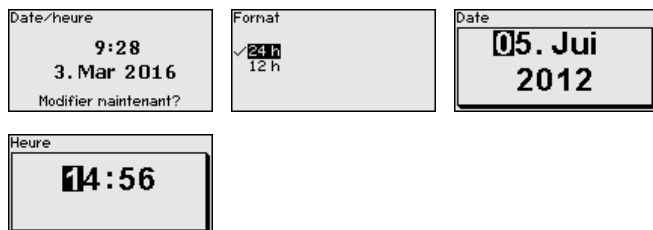


##### Reset

Lors d'un reset, certains réglages des paramètres effectués par l'utilisateur sont réinitialisés.



##### Remarque:

Après cette fenêtre de menu, la procédure de réinitialisation est exécutée. Aucune autre demande de sécurité n'a lieu.



Les fonctions Reset suivantes sont disponibles :

**Paramètres d'usine** : restauration des paramètres à la livraison, réglages spécifiques à la commande inclus. Une élimination des signaux parasites créée, une courbe de linéarisation programmée

par l'utilisateur ainsi que la mémoire de valeurs de mesure seront effacées.

**Réglages de base :** réinitialisation des réglages des paramètres, y compris les paramètres spéciaux (restauration des valeurs par défaut de l'appareil respectif). Une élimination des signaux parasites créée, une courbe de linéarisation programmée par l'utilisateur ainsi que la mémoire de valeurs de mesure seront effacées.

Le tableau ci-dessous contient les valeurs par défaut de l'appareil. Pour des versions d'appareil ou applications déterminées, certains points de menu ne sont pas disponibles ou comportent des valeurs différentes :

### Menu - Mise en service

| Option du menu                                 | Valeur par défaut                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloquer le paramétrage                         | Débloquée                                                                                       |
| Nom de la voie de mesure                       | Capteur                                                                                         |
| Unités                                         | Unité de distance : spécifique à la commande<br>Unité de température : spécifique à la commande |
| Longueur de la sonde de mesure                 | Longueur de la sonde de mesure en usine                                                         |
| Type de produit                                | Liquide                                                                                         |
| Application                                    | Niveau réservoir                                                                                |
| Produit, constante diélectrique                | À base d'eau, > 10                                                                              |
| Phase gazeuse superposée                       | Oui                                                                                             |
| Constante diélectrique, couche supérieure (TS) | 1,5                                                                                             |
| Diamètre intérieur du tube                     | 200 mm                                                                                          |
| Réglage max. - Niveau                          | 100 %<br>Distance : 0,000 m(d) - observer zones mortes                                          |
| Réglage min. - Niveau                          | 0 %<br>Distance : Longueur de sonde - observer zones mortes                                     |
| Réglage max. - Interface                       | 100 %<br>Distance : 0,000 m(d) - observer zones mortes                                          |
| Réglage min. - Interface                       | 0 %<br>Distance : Longueur de sonde - observer zones mortes                                     |
| atténuation - niveau                           | 0,0 s                                                                                           |
| atténuation - couche d'interface               | 0,0 s                                                                                           |
| Type de linéarisation                          | Linéaire                                                                                        |
| Linéarisation -Correction du manchon           | 0 mm                                                                                            |
| Linéarisation - Hauteur de la cuve             | Longueur de la sonde de mesure                                                                  |
| Grandeur du calibrage - Niveau                 | Volume en l                                                                                     |
| Unité du calibrage - Niveau                    | Litre                                                                                           |

| Option du menu                                      | Valeur par défaut                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Format du calibrage - Niveau                        | Sans décimales après la virgule      |
| Calibrage niveau - 100 % correspond à               | 100                                  |
| Calibrage niveau - 0 % correspond à                 | 0                                    |
| Grandeur du calibrage - Interface                   | Volume                               |
| Unité du calibrage - Interface                      | Litre                                |
| Format du calibrage - Interface                     | Sans décimales après la virgule      |
| Calibrage interface - 100 % correspond à            | 100                                  |
| Calibrage interface - 0 % correspond à              | 0                                    |
| Sortie courant - Grandeur sortie                    | Pourcentage linéarisation - Niveau   |
| Sortie courant - Courbe caractéristique de sortie   | 0 ... 100 % correspond à 4 ... 20 mA |
| Sortie courant - Comportement en cas d'anomalie     | ≤ 3,6 mA                             |
| Sortie de courant - Min.                            | 3,8 mA                               |
| Sortie de courant - Max.                            | 20,5 mA                              |
| Sortie courant 2 - Grandeur sortie                  | Distance - Niveau                    |
| Sortie courant 2 - Courbe caractéristique de sortie | 0 ... 100 % correspond à 4 ... 20 mA |
| Sortie courant 2 - Comportement en cas d'anomalie   | ≤ 3,6 mA                             |
| Sortie de courant 2 - Min.                          | 3,8 mA                               |
| Sortie de courant 2 - Max.                          | 20,5 mA                              |

### Menu - écran

| Option du menu       | Valeur par défaut             |
|----------------------|-------------------------------|
| Langue               | Langue sélectionnée           |
| Valeur d'affichage 1 | Hauteur de remplissage        |
| Valeur d'affichage 2 | Température de l'électronique |
| Format d'affichage 1 | Automatique                   |
| Format d'affichage 2 | Automatique                   |
| Éclairage            | Allumé(e)                     |

### Menu - Autres réglages



| Option du menu | Valeur par défaut       |
|----------------|-------------------------|
| PIN            | 0000                    |
| Date           | Date actuelle           |
| Heure          | Heure actuelle          |
| Heure - Format | 24 heures               |
| Type de sonde  | Spécifique à l'appareil |

**Copier réglages appareils** Dans ce point de menu, vous pouvez copier des réglages de l'appareil. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- **Lire à partir du capteur** : Lire les données à partir du capteur et les mémoriser dans le module de réglage et d'affichage
- **Écrire dans le capteur** : Écrire des données à partir du module de réglage et d'affichage dans le capteur

Les données et réglages suivants, effectués avec le module de réglage et d'affichage, seront mémorisés lors de cette sauvegarde :

- Toutes les données des menus "*Mise en service*" et "*Affichage*"
- Dans le menu "*Autres réglages*" les points "*Reset, date/heure*"
- Paramètres spéciaux



### Conditions requises

Pour une transmission réussie, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

- Il est possible de transmettre les données uniquement sur le même type d'appareil, par ex. VEGAFLEX 83
- Il doit impérativement s'agir du même type de sonde, par ex. sonde tige
- Le micrologiciel des deux appareils est identique

Les données copiées seront mémorisées dans une mémoire EEPROM du module de réglage et d'affichage et y resteront mémorisées même en cas d'une panne de secteur. De là, elles pourront être écrites dans un ou plusieurs capteurs, ou stockées pour une sauvegarde des données en cas d'un remplacement éventuel de l'électronique.



### Remarque:

Avant la mémorisation des données dans le capteur, la compatibilité de celles-ci avec le capteur est vérifiée. En cas d'incompatibilité, il y aura une signalisation de défaut et/ou la fonction sera bloquée. Lors de l'écriture des données dans le capteur, l'affichage indiquera de quel type de capteur celles-ci proviennent et quel numéro TAG avait ce capteur.




### Indication:

Nous recommandons d'enregistrer les paramètres de l'appareil. En cas d'éventuel remplacement de l'électronique, les données de paramétrage enregistrées facilitent la procédure.

### Mise à l'échelle niveau

Vu que le calibrage est très étendu, le calibrage de la valeur de niveau a été divisée en deux points de menu.



**Mise à l'échelle niveau - Taille d'échelle**

Dans l'option du menu "Taille de calibration", vous définissez la grandeur de calibration et l'unité de calibration pour la valeur de niveau affichée, par ex. volume en l.

|                                            |                                          |                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grandeur calibration<br><b>Volume</b><br>l | Masse<br>Débit<br><b>Volume</b><br>Autre | m³<br><input checked="" type="checkbox"/> l<br>hl<br>ft³<br>in³ |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

**Mise à l'échelle niveau - Format d'échelle**

|                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Calibration niveau<br>Grandeur calibration<br><b>Format calibration</b> | Calibration<br>100 % = 100<br>0 % = 0 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Dans l'option du menu "Format de calibration", vous définissez le format de calibration à l'affichage et le calibration de la valeur de mesure de niveau pour 0 % et 100 %.

|                                                                                                     |                                               |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Format calibration<br><input checked="" type="checkbox"/> #.#<br>#.##<br>#.###<br>#.####<br>#.##### | Calibration 100 %<br>E00100<br>-99999 1 99999 | Calibration 0 %<br>E00000<br>-99999 1 99999 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|

**Mise à l'échelle interface**

Vu que le calibration est très étendu, le calibration de la valeur d'interface a été divisée en deux points de menu.

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Calibration interface<br>Grandeur calibration<br>Format calibration |
|---------------------------------------------------------------------|

**Mise à l'échelle interface - Taille d'échelle**

Dans l'option du menu "Taille d'échelle", vous définissez la grandeur de calibration et l'unité de calibration pour la valeur d'interface affichée, par ex. volume en l.

|                                            |                                          |                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grandeur calibration<br><b>Volume</b><br>l | Masse<br>Débit<br><b>Volume</b><br>Autre | m³<br><input checked="" type="checkbox"/> l<br>hl<br>ft³<br>in³ |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|


**Mise à l'échelle interface - Format d'échelle**

Dans l'option du menu "Format de calibration", vous définissez le format de calibration à l'affichage et le calibration de la valeur de mesure de couche d'interface pour 0 % et 100 %.

|                                                                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Calibration interface<br>Grandeur calibration<br><b>Format calibration</b>                          | Calibration<br>100 % = 100<br>0 % = 0         |
| Format calibration<br><input checked="" type="checkbox"/> #.#<br>#.##<br>#.###<br>#.####<br>#.##### | Calibration 100 %<br>E00100<br>-99999 1 99999 |
|                                                                                                     | Calibration 0 %<br>E00000<br>-99999 1 99999   |


**Sortie courant**

Vu que le calibration est très étendu, le calibration de la valeur de niveau a été divisée en deux points de menu.




### Sortie courant - Taille sortie courant

Dans le point de menu "*Sortie de courant grandeur*", vous définissez la grandeur de mesure à laquelle la sortie de courant se rapporte.




### Sortie courant - Réglage sortie courant

Dans le point de menu "*Sortie de courant réglage*", vous pouvez assigner une valeur de mesure correspondante à la sortie de courant.



### Type de sonde

Dans ce point de menu, vous pouvez sélectionner le type et la taille de votre sonde de mesure dans une liste contenant toutes les sondes de mesure possibles. Cela est nécessaire pour adapter de manière optimale l'électronique à la sonde de mesure.




### Mode de fonctionnement HART

Le capteur propose les modes de fonctionnement HART "*Sortie courant analogique*" et "*Courant fixe (4 mA)*". Dans ce point de menu, vous définissez le mode de fonctionnement HART et saisissez le mode Multidrop.

En mode de fonctionnement "*Sortie courant fixe*", vous pouvez faire fonctionner jusqu'à 63 capteurs sur une ligne bifilaire (mode Multidrop). Il faut attribuer à chaque capteur une adresse entre 0 et 63.

Si vous sélectionnez la fonction "*Sortie courant analogique*" et saisissez en même temps un numéro d'adresse, vous pouvez aussi sortir un signal 4 ... 20 mA en mode Multidrop.

En mode de fonctionnement "*Courant fixe (4 mA)*", un signal 4 mA fixe est sorti quel que soit le niveau actuel.




Le réglage en usine est "*Sortie courant analogique*" et l'adresse est 00.

### Paramètres spéciaux

Ce point de menu vous permet d'aller à une zone protégée pour la saisie des paramètres spéciaux. Dans de rares cas, il est possible

de modifier des paramètres individuels afin d'adapter le capteur aux exigences spéciales.

Ne modifiez les réglages des paramètres spéciaux qu'après avoir consulté notre personnel de service.



### 6.4.5 Info

#### Nom de l'appareil

Ce menu vous permet de lire le nom et le numéro de série de l'appareil.

#### Version d'appareil

Dans ce point de menu est affichée la version du matériel et du logiciel du capteur.




#### Date de calibrage usine

Dans ce point de menu sont affichées la date de l'étalonnage du capteur en usine ainsi que la date de la dernière modification de paramètres du capteur par le biais du module de réglage et d'affichage ou du PC.



#### Caractéristiques du capteur

Dans ce point de menu sont affichées des caractéristiques du capteur telles que, entre autres, agrément, raccord process, joint d'étanchéité, plage de mesure, électronique et boîtier.



Exemples de caractéristiques de capteur affichées

## 6.5 Sauvegarder les données de paramétrage

#### Sur papier

Nous vous recommandons de noter les données réglées, par exemple dans cette notice, et de les archiver à la suite. Ainsi, elles seront disponibles pour une utilisation ultérieure et à des fins de maintenance.

#### Dans le module d'affichage et de réglage

Si l'appareil est équipé d'un module de réglage et d'affichage, alors les données de paramétrage peuvent y être enregistrées. La procédure est décrite dans l'option du menu "Copier les réglages de l'appareil"





## 7 Mettre en service avec un smartphone/une tablette/un PC/un ordinateur portable via Bluetooth

### 7.1 Préparations

Assurer que la fonction Bluetooth du module de réglage et d'affichage est activée. Le commutateur sur le dessous doit se trouver sur "On" à cet effet.

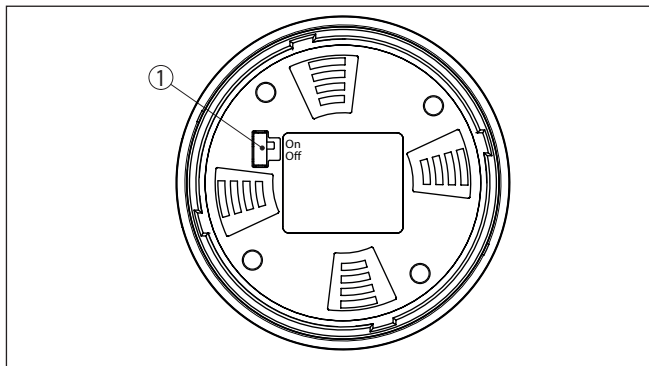


Fig. 25: Activer le Bluetooth

1 Commutateur Bluetooth

On Bluetooth actif

Off Bluetooth pas actif


### Modifier le PIN du capteur

Le concept de sécurité du paramétrage Bluetooth impose la modification du PIN du capteur défini en usine, ce qui empêche tout accès non autorisé au capteur.



Le réglage d'usine du PIN du capteur est "0000". Modifier tout d'abord le PIN du capteur dans le menu de configuration du capteur respectif, par ex. en "1111".





Basculez avec "OK" vers le menu de saisie.

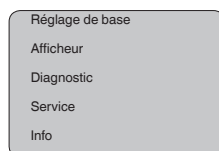

Vous pouvez modifier le PIN d'appareil ou le désactiver dans l'option du menu "Service".

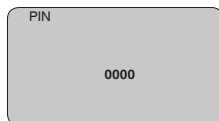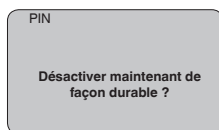

Modifiez le PIN, par ex. en "1111".

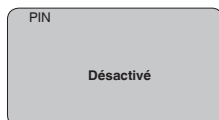
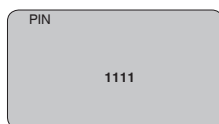


Le PIN est ainsi désactivé durablement.

L'affichage passe immédiatement dans l'activation du PIN.

Vous interrompez l'activation du PIN avec "ESC".

Vous pouvez saisir et activer un PIN avec "OK".

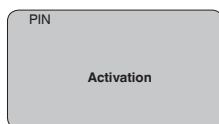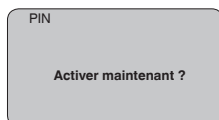

Après la modification du code PIN du capteur, la commande du capteur peut être de nouveau débloquée. Le PIN modifié reste valide pour l'accès (authentification) par Bluetooth.



**Information:**

La communication Bluetooth ne fonctionne que lorsque le PIN actuel du capteur est différent du réglage d'usine "0000".

## 7.2 Établir la connexion

### Préparations

#### Smartphone/tablette

Démarrez l'appli de réglage et sélectionnez la fonction "Mise en service". Le smartphone/la tablette recherche automatiquement des appareils dotés de la fonction Bluetooth dans l'environnement.

#### PC/ordinateur portable

Démarrez le PACTware et l'assistant de projet VEGA. Sélectionnez la recherche d'appareils via Bluetooth et démarrez la fonction de recherche. L'appareil recherche automatiquement des appareils à capacité Bluetooth dans l'environnement.

### Établir la connexion

Le message "Recherche d'appareils" est affiché.

Tous les appareils trouvés sont répertoriés dans la fenêtre de commande. La recherche est poursuivie automatiquement.

Choisissez l'appareil souhaité dans la liste des appareils.

Le message "Établissement de la connexion en cours" est affiché.

### Authentifier

Pour le tout premier établissement de la connexion, l'appareil de réglage et d'affichage et le capteur doivent s'authentifier mutuellement. Une fois l'authentification réalisée, il ne sera plus nécessaire d'y procéder de nouveau pour les connexions futures.

Entrez aux fins d'authentification le PIN de capteur à quatre chiffres dans la prochaine fenêtre de menu.

## 7.3 Paramétrage du capteur

Le paramétrage du capteur est effectué au moyen de l'application de réglage avec le smartphone/la tablette ou sur le DTM avec le PC/l'ordinateur portable.

### Vue d'application

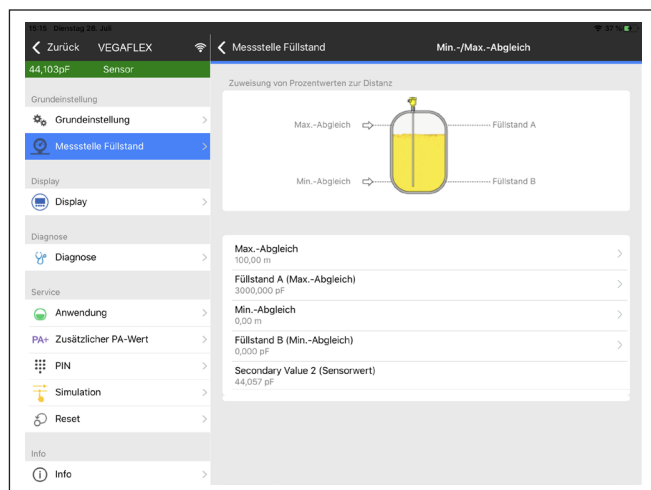


Fig. 26: Exemple de vue de l'appli - Mise en service réglage du capteur

## 8 Mise en service avec PACTware

### 8.1 Raccordement du PC

Directement au capteur  
via adaptateur d'inter-  
faces

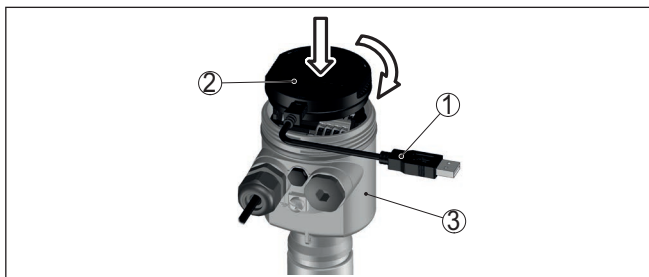


Fig. 27: Raccordement du PC directement au capteur via l'adaptateur d'inter-  
faces

- 1 Câble USB vers le PC
- 2 Adaptateur d'interfaces VEGACONNECT
- 3 Capteur

Via adaptateur d'inter-  
faces et HART

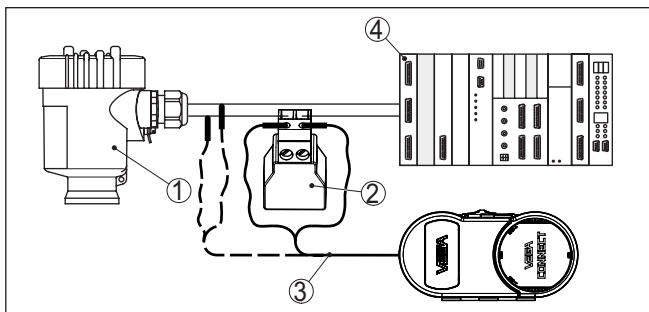


Fig. 28: Raccordement du PC à la ligne signal via HART

- 1 Capteur
- 2 Résistance HART 250  $\Omega$  (en option selon l'exploitation)
- 3 Câble de raccordement avec contacts mâles 2 mm et bornes
- 4 Système d'exploitation/API/alimentation tension



#### Remarque:

Pour les blocs d'alimentation avec résistance HART intégrée (résistance interne env. 250  $\Omega$ ), aucune résistance externe supplémentaire n'est nécessaire. Cela est valable pour les appareils VEGA types VEGATRENN 149A, VEGADIS 381 et VEGAMET 391 par exemple. La plupart des séparateurs d'alimentation Ex usuels rencontrés sur le marché sont également équipés d'une résistance de limitation de courant suffisante. Dans ces cas précis, l'adaptateur d'interface pourra être connecté en parallèle à la ligne 4 ... 20 mA (liaison représentée en pointillés dans la figure précédente).

## Conditions requises

## 8.2 Paramétrer

Pour le paramétrage de l'appareil via un PC Windows, le logiciel de configuration PACTware et un driver d'appareil (DTM) adéquat selon le standard FDT sont nécessaires. La version PACTware actuelle respective ainsi que tous les DTM disponibles sont réunis dans un catalogue DTM. De plus, les DTM peuvent être intégrés dans d'autres applications cadres selon le standard FDT.



### Remarque:

Utilisez toujours l toute dernier catalogue DTM paru pour pouvoir disposer de toutes les fonctions de l'appareil. En outre, la totalité des fonctions décrites n'est pas comprise dans les anciennes versions de firmware. Vous pouvez télécharger le logiciel d'appareil le plus récent sur notre site web. Une description de la procédure de mise à jour est également disponible sur internet.

Pour continuer la mise en service, veuillez vous reporter à la notice de mise en service "Collection DTM/PACTware", qui est jointe à chaque catalogue DTM et peut être téléchargée sur notre site internet. Vous trouverez des informations complémentaires dans l'aide en ligne de PACTware et des DTM.

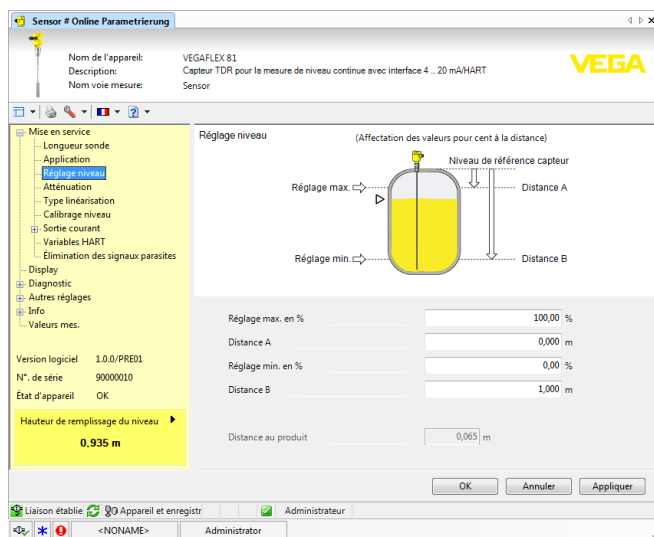


Fig. 29: Exemple de masque DTM

## 8.3 Mise en marche à l'aide de la fonction de mise en marche rapide

### Généralités

La mise en marche rapide est une autre possibilité de paramétrer le capteur. Elle permet la saisie facile des données les plus importantes pour adapter rapidement le capteur aux applications standard. Pour ce faire, sélectionnez la fonction "Mise en marche rapide" dans l'écran initial.

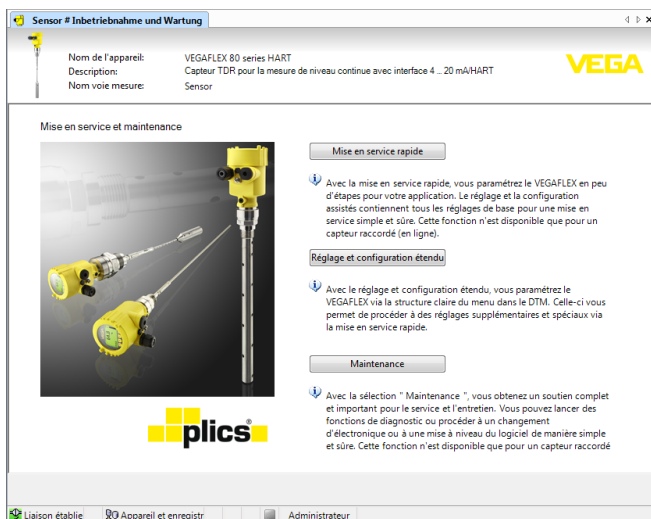


Fig. 30: Sélectionner la mise en marche rapide

- 1 Mise en marche rapide
- 2 Paramétrage étendu
- 3 Maintenance

### Mise en marche rapide

La mise en marche rapide permet de paramétrer le VEGAFLEX 83 en quelques étapes pour votre application. Le réglage commandé par assistant contient les réglages de base pour une mise en marche simple et sûre.



#### Information:

Si la fonction est inactive, il est possible qu'aucun appareil soit raccordé. Vérifiez le raccordement à l'appareil.

### Paramétrage étendu

Le réglage étendu permet de paramétrer l'appareil au moyen de la structure de menu claire dans le DTM (Device Type Manager). Cela vous offre des réglages supplémentaires et spéciaux en plus de la mise en service rapide.

### Maintenance

Sous le point de menu "Entretien", vous obtenez une assistance complète et importante pour le service et la réparation. Vous pouvez appeler des fonctions de diagnostic and effectuer un remplacement de l'électronique ou une mise à jour du logiciel.

Appuyez sur le bouton "Mise en service rapide" afin de démarrer le réglage commandé par assistant pour une mise en service simplifiée et sûre.

## **8.4 Sauvegarder les données de paramétrage**

Nous vous recommandons de documenter et de sauvegarder les données de paramétrage à l'aide de PACTware. Ainsi, celles-ci seront disponibles pour des utilisations multiples et à des fins de maintenance ou de service.



## 9 Mettre en service avec d'autres systèmes

### 9.1 Programmes de configuration DD

Des descriptions d'appareil sont disponibles en tant qu'Enhanced Device Description (EDD) pour des programmes de configuration DD, comme par ex. AMS™ et PDM.

Les données peuvent être téléchargées sur [www.vega.com/Téléchargements](http://www.vega.com/Téléchargements) et "*Logiciels*".

### 9.2 Field Communicator 375, 475

Pour l'appareil, il existe des descriptions d'appareil sous forme d'EDD pour le paramétrage avec le Field Communicator 375 ou 475.

Pour l'intégration de l'EDD dans le Field Communicator 375 ou 475, le logiciel "Easy Upgrade Utility" disponible du fabricant est nécessaire. Ce logiciel est mis à jour via l'Internet et les nouveaux EDD sont ajoutés automatiquement au catalogue d'appareils de ce logiciel après l'autorisation par le fabricant. Ils peuvent ensuite être transmis à un Field Communicator.

## 10 Diagnostic, gestion des actifs et service

### 10.1 Maintenir

#### Maintenance

Si l'on respecte les conditions d'utilisation, aucun entretien particulier ne sera nécessaire en fonctionnement normal.

#### Nettoyage

Le nettoyage contribue à rendre visibles la plaque signalétique et les marquages sur l'appareil.

Respectez ce qui suit à cet effet :

- Utilisez uniquement des détergents qui n'attaquent pas le boîtier, la plaque signalétique et les joints.
- Appliquez uniquement des méthodes de nettoyage qui correspondent à l'indice de protection de l'appareil.

### 10.2 Mémoires de valeurs de mesure et d'évènements

L'appareil dispose de plusieurs mémoires pour les diagnostics. Les données sont conservées même en cas de coupure de la tension.

#### Mémoires de valeurs de mesure

Jusqu'à 100.000 valeurs de mesure peuvent ainsi être mémorisées dans une mémoire tampon circulaire du capteur. Chaque donnée mémorisée comprend la date/l'heure ainsi que la valeur de mesure correspondante. Exemples des valeurs mémorisables :

- Distance
- Hauteur de remplissage
- Valeur en pourcent
- Pour cent lin.
- Calibré(e)
- Valeur courant
- Fiabilité de mesure
- Température de l'électronique

La mémoire de valeurs de mesure est active à la livraison et enregistre toutes les 3 minutes la distance, la fiabilité de la mesure et la température de l'électronique.

Vous pouvez sélectionner les valeurs de mesure souhaitées dans le réglage étendu.

Vous pouvez définir les valeurs à enregistrer et les conditions d'enregistrement à l'aide d'un PC avec PACTware/DTM ou du système de commande avec EDD. C'est également de cette manière que vous pouvez lire ou réinitialiser les données.

#### Mémoire d'évènements

Jusqu'à 500 évènements peuvent être mémorisés avec horodatage de façon non volatile dans le capteur. Chaque donnée mémorisée comprend la date/l'heure, le type d'évènement, la description de l'évènement et la valeur.

Les types d'évènement sont, p. ex. :

- Modification d'un paramètre
- Mise sous et hors tension

- Messages d'état (selon NE 107)
- Signalisations de défaut (selon NE 107)

Vous pouvez lire les données à l'aide d'un PC avec PACTware/DTM ou du système de conduite avec EDD.

## Mémoire des courbes échos

Les courbes échos sont mémorisées pour cela avec la date et l'heure et les données échos correspondantes. La mémoire est répartie en deux zones :

**Courbe échos de la mise en service** : Elle sert de courbe échos de référence pour les conditions de mesure lors de la mise en service. Cela permet de détecter toute modification des conditions de mesure lors du fonctionnement ou des colmatages sur le capteur. La courbe échos est mémorisée par :

- PC avec PACTware/DTM
- Système de conduite avec EDD
- Module de réglage et d'affichage

**Autres courbes échos** : Dans cette zone de mémoire, jusqu'à 10 courbes échos peuvent être mémorisées dans le capteur dans une mémoire FIFO. Les autres courbes échos sont mémorisées par :

- PC avec PACTware/DTM
- Système de conduite avec EDD
- Module de réglage et d'affichage

## 10.3 Fonction de gestion des actifs

L'appareil est doté d'une fonction d'autosurveillance et de diagnostic selon NE 107 et VDI/VDE 2650. Des signalisations de défaut détaillées concernant les signalisations d'état indiquées dans les tableaux suivants sont visibles sous le point du menu "Diagnostic" via l'outil de commande correspondant.

## Signalisations d'état

Les signalisations d'état sont réparties selon les catégories suivantes :

- Défaillance
- Contrôle de fonctionnement
- En dehors de la spécification
- Maintenance requise

Elles sont signalées au moyen des pictogrammes suivants :

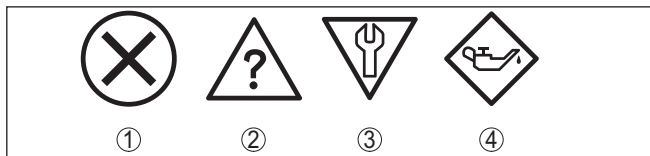


Fig. 31: Pictogramme des signalisations d'état

- 1 Erreur (Failure) - rouge
- 2 En dehors de la spécification (Out of specification) - jaune
- 3 Contrôle de fonctionnement (Function check) - orange
- 4 Maintenance requise (Maintenance) - bleu

**Défaillance (Failure) :**

L'appareil émet une signalisation de défaut car il reconnaît un défaut de fonctionnement.

Cette signalisation d'état est toujours activée et ne peut pas être désactivée par l'utilisateur.

**Contrôle de fonctionnement (Function check) :**

Travaux en cours sur l'appareil, la valeur de mesure est provisoirement invalide (par ex. pendant la simulation).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

**En dehors de la spécification (Out of specification) :**

La valeur de mesure est incertaine, car la spécification de l'appareil est dépassée (par ex. température de l'électronique).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

**Maintenance requise (Maintenance) :**

La fonction de l'appareil est limitée par des influences externes. Celles-ci ont des répercussions sur la mesure, mais la valeur de mesure est encore valable. Une maintenance de l'appareil est à prévoir car il faut s'attendre à ce que celui-ci tombe bientôt en panne (par ex. du fait de colmatages).

Cette signalisation d'état est inactive par défaut.

**Failure**

| Code Message                                 | Cause                                                                                                                                                            | Suppression                                                                                                                                                                 | DevSpec State in CMD 48 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| F013<br>Pas de valeur de mesure existante    | Le capteur ne détecte aucun écho pendant le fonctionnement<br><br>Composant de raccordement au process ou sonde de mesure encrassé(e) ou défectueux(défectueuse) | Vérifier et, le cas échéant, rectifier le montage et/ou le paramétrage<br><br>Nettoyer ou remplacer le composant de raccordement au process ou la sonde de mesure           | Bit 0 de l'octet 0...5  |
| F017<br>Écart de réglage trop petit          | Réglage en dehors de la spécification                                                                                                                            | Modifier le réglage conformément aux valeurs limites (différence entre min. et max. $\geq 10$ mm)                                                                           | Bit 1 de l'octet 0...5  |
| F025<br>Erreur dans tableau de linéarisation | Les points intermédiaires n'augmentent pas de façon continue, par ex. paires de valeurs illogiques                                                               | Vérifier les valeurs du tableau de linéarisation<br><br>Supprimer/créer un nouveau tableau de linéarisation                                                                 | Bit 2 de l'octet 0...5  |
| F036<br>Logiciel capteur non utilisable      | La mise à jour du logiciel a échoué ou a été interrompue                                                                                                         | Recommencer la mise à jour du logiciel<br><br>Vérifier la version de l'électronique<br><br>Remplacement de l'électronique<br><br>Retourner l'appareil au service réparation | Bit 3 de l'octet 0...5  |

| Code Message                                | Cause                                                                                                                    | Suppression                                                                                             | DevSpec State in CMD 48       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| F040<br>Défaut dans module électronique     | Défaut matériel                                                                                                          | Remplacement de l'électronique<br>Retourner l'appareil au service réparation                            | Bit 4 de l'octet 0...5        |
| F041<br>Perte de sonde                      | Défaillance mécanique de la sonde                                                                                        | Vérifier la sonde de mesure et la remplacer, si nécessaire                                              | Bit 13 de l'octet 0...5       |
| F080<br>Erreur logicielle générale          | Erreur logicielle générale                                                                                               | Couper la tension de service pendant un court instant                                                   | Bit 5 de l'octet 0...5        |
| F105<br>La valeur de mesure est déterminée  | L'appareil étant encore en phase de démarrage, la valeur de mesure n'a pas encore pu être déterminée                     | Attendre la fin de la phase de mise en route<br>Durée selon version et paramétrage 5 minutes au maximum | Bit 6 de l'octet 0...5        |
| F113<br>Erreur de communication             | Perturbations CEM<br>Erreur de transmission lors de la communication interne avec le bloc d'alimentation à 4 conducteurs | Éliminer influences CEM<br>Remplacer le bloc d'alimentation 4 conducteurs ou l'électronique             | Bit 12 de l'octet 0...5       |
| F260<br>Erreur d'étalonnage                 | Erreur lors de l'étalonnage réalisé en usine<br>Erreur dans l'EEPROM                                                     | Remplacement de l'électronique<br>Retourner l'appareil au service réparation                            | Bit 8 de l'octet 0...5        |
| F261<br>Erreur dans le réglage d'appareil   | Erreur lors de la mise en service<br>Erreur lors de l'exécution d'un reset<br>Élimination des signaux parasites erronée  | Effectuer un reset<br>Effectuer à nouveau la mise en service                                            | Bit 9 de l'octet 0...5        |
| F264<br>Erreur lors montage/mise en service | Erreur lors de la mise en service                                                                                        | Vérifier et, le cas échéant, rectifier le montage et/ou le paramétrage<br>Vérifier la longueur de sonde | Bit 10 de l'octet 0...5       |
| F265<br>Défaut fonction mesure              | Le capteur ne mesure plus                                                                                                | Effectuer un reset<br>Couper la tension de service pendant un court instant                             | Bit 11 de l'octet 0...5       |
| F267<br>No executable sensor software       | Le capteur ne peut pas démarrer                                                                                          | Remplacement de l'électronique<br>Retourner l'appareil au service réparation                            | Aucune communication possible |

Tab. 7: Codes d'erreur et messages de test, informations relatives à la cause et à l'élimination (certaines indications concernent uniquement les appareils à quatre fils)

### Function check

| Code<br>Message           | Cause                     | Suppression                                                               | DevSpec<br>State in CMD 48                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| C700<br>Simulation active | Une simulation est active | Interrompre la simulation<br>Attendre la fin automatique<br>après 60 min. | "Simulation Active" in "Standardized Status 0" |

Tab. 8: Codes d'erreur et messages de texte, remarques relatives à la cause et à l'élimination

### Out of specification

| Code<br>Message                                                | Cause                                                                 | Suppression                                                                                                                                                                          | DevSpec<br>State in CMD 48 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| S600<br>Température électronique inadmissible                  | Température de l'électronique d'exploitation dans plage non spécifiée | Vérifier la température ambiante<br>Isoler l'électronique<br>Utiliser un appareil ayant une plage de températures plus élevée                                                        | Bit 8 de l'octet 14 ... 24 |
| S601<br>Débordement                                            | Écho du niveau dans la zone proche disparu                            | Réduire le niveau<br>Réglage 100 % : Augmenter la valeur<br>Vérifier la rehausse de montage<br>Éliminer tout signal parasite existant dans la zone proche<br>Utiliser sonde coaxiale | Bit 9 de l'octet 14...24   |
| S602<br>Niveau dans la plage de recherche écho de compensation | Écho de compensation couvert par le produit                           | Réglage 100 % : Augmenter la valeur                                                                                                                                                  | Bit 10 de l'octet 14... 24 |
| S603<br>Tension de service inadmissible                        | Tension de service au-dessous de la plage spécifiée                   | Vérifier le raccordement électrique<br>Augmenter la tension de service si nécessaire                                                                                                 | Bit 11 de l'octet 14... 24 |

Tab. 9: Codes d'erreur et messages de texte, remarques relatives à la cause et à l'élimination

### Maintenance

| Code<br>Message                                         | Cause                                                                                              | Suppression                                                                                          | DevSpec<br>State in CMD 48 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| M500<br>Erreur dans l'état de livraison                 | Les données n'ont pas pu être restaurées lors du reset et à la livraison                           | Exécuter à nouveau le reset<br>Charger le fichier XML contenant les données du capteur dans celui-ci | Bit 0 de l'octet 14...24   |
| M501<br>Erreur dans tableau de linéarisation non activé | Les points intermédiaires n'augmentent pas de façon continue, par ex. paires de valeurs illogiques | Vérifier le tableau de linéarisation<br>Effacer/recréer le tableau                                   | Bit 1 de l'octet 14...24   |
| M504<br>Erreur à une interface de l'appareil            | Défaut matériel                                                                                    | Remplacement de l'électronique<br>Retourner l'appareil au service réparation                         | Bit 4 de l'octet 14...24   |

41834-FR-240922

| Code Message                                | Cause                                                                                                                   | Suppression                                                                            | DevSpec State in CMD 48  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| M505<br>Pas de valeur de mesure existante   | Le capteur ne détecte aucun écho pendant le fonctionnement                                                              | Vérifier et rectifier le montage et/ou le paramétrage                                  | Bit 5 de l'octet 14...24 |
|                                             | Composant de raccordement au process ou sonde de mesure encrassé(e) ou défectueux(défectueuse)                          | Nettoyer ou remplacer le composant de raccordement au process ou la sonde de mesure    |                          |
| M506<br>Erreur lors montage/mise en service | Erreur lors de la mise en service                                                                                       | Vérifier et rectifier le montage et/ou le paramétrage<br>Vérifier la longueur de sonde | Bit 6 de l'octet 14...24 |
| M507<br>Erreur dans le réglage d'appareil   | Erreur lors de la mise en service<br>Erreur lors de l'exécution d'un reset<br>Élimination des signaux parasites erronée | Effectuer une remise à zéro et répéter la mise en service                              | Bit 7 de l'octet 14...24 |

Tab. 10: Codes d'erreur et messages de texte, remarques relatives à la cause et à l'élimination

## 10.4 Élimination des défauts

### Comportement en cas de défauts

C'est à l'exploitant de l'installation qu'il incombe la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour éliminer les défauts survenus.

### Élimination des défauts

Premières mesures à prendre :

- Évaluation des messages d'erreur
- Vérification du signal de sortie
- Traitement des erreurs de mesure

Vous pouvez obtenir également d'autres possibilités de diagnostics à l'aide d'un smartphone/d'une tablette avec l'application de réglage ou d'un PC/ordinateur portable équipé du logiciel PACTware et du DTM approprié. Cela vous permettra, dans de nombreux cas, de trouver les causes des défauts et d'y remédier.

### Signal 4 ... 20 mA

Raccordez au capteur un multimètre portatif ayant la plage de mesure adéquate conformément au schéma de raccordement. Le tableau ci-dessous contient une description des pannes pouvant affecter le signal courant et des méthodes permettant d'y remédier.

| Erreur                                    | Cause                                                          | Suppression                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Manque de stabilité du signal 4 ... 20 mA | Grandeur de mesure varie                                       | Régler l'atténuation                                                |
| Pas de signal 4 ... 20 mA                 | Raccordement électrique incorrect                              | Contrôler le raccordement, si nécessaire le corriger                |
|                                           | Pas d'alimentation tension                                     | Vérifier s'il y a une rupture de lignes et la réparer si besoin est |
|                                           | Tension de service trop basse, résistance de charge trop haute | Vérifier et adapter si nécessaire                                   |

| Erreur                                               | Cause                               | Suppression                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signal courant supérieur à 22 mA, inférieur à 3,6 mA | Électronique de capteur défectueuse | Remplacer l'appareil ou envoyer l'ensemble pour réparation suivant la version de l'appareil |

**Traitement des erreurs de mesure** Les tableaux ci-dessous donnent des exemples typiques d'erreurs de mesure liées à l'application. Dans ce cas, on fait la différence entre les erreurs de mesure :

- Lors d'un niveau constant
- Lors du remplissage
- Lors de la vidange

Les images dans la colonne "*Image d'erreur*" montrent le niveau réel sous forme d'une ligne en pointillés et le niveau indiqué par le capteur sous forme d'une ligne continue.



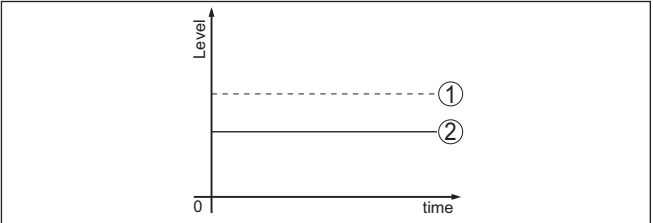


Fig. 32: La ligne en pointillés 1 montre le niveau réel, la ligne continue 2 montre le niveau indiqué par le capteur.



**Remarque:**  
Si le niveau affiché est constant, la cause pourrait être le réglage du courant de défaut de la sortie sur "*Maintenir la valeur*".  
Si le niveau est trop faible, la cause pourrait être une résistance de boucle trop élevée.

**Erreurs de mesure en cas d'un niveau constant**

| Description de l'erreur                                                                                                                             | Cause                                                                                                                                    | Suppression                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La valeur de mesure indique un niveau trop bas ou trop élevé<br> | Le réglage min./max. est incorrect                                                                                                       | Adapter le réglage min./max.                                                                                                          |
|                                                                                                                                                     | Courbe de linéarisation incorrecte                                                                                                       | Adapter la courbe de linéarisation                                                                                                    |
|                                                                                                                                                     | Erreur de durée de fonctionnement (petite erreur de mesure près de 100 %/ erreur importante près de 0 %)                                 | Effectuer à nouveau la mise en service                                                                                                |
| La valeur de mesure fait un bond sur 100 %<br>                   | L'amplitude de l'écho produit diminue selon le process<br>L'élimination des signaux parasites n'a pas été effectuée                      | Effectuer une élimination des signaux parasites                                                                                       |
|                                                                                                                                                     | L'amplitude ou le lieu des échos parasites a changé (par ex. dépôts de produit) ; l'élimination des signaux parasites n'est plus adaptée | Déterminer la cause de l'écho parasite modifié, effectuer une élimination des signaux parasites en utilisant, par exemple, des dépôts |



## Erreurs de mesure lors du remplissage

| Description de l'erreur                                                                                                                                                                               | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                             | Suppression                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La valeur de mesure reste inchangée au fond de la cuve lors du remplissage</p>                                    | <p>Écho de l'extrémité de la sonde plus grand que l'écho du produit, par ex. pour les produits avec <math>\epsilon_r &lt; 2,5</math> à base d'huile, solvants, etc.</p>                                                                                                           | <p>Vérifier le paramètre concernant le produit et la hauteur de la cuve ; l'adapter, si nécessaire</p>                                                            |
| <p>La valeur de mesure reste temporairement inchangée lors du remplissage et fait un bond sur le niveau correct</p>  | <p>Turbulences au niveau de la surface du produit, remplissage rapide</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>Vérifier le paramètre et l'adapter, si nécessaire, par ex. dans cuve de dosage, réacteur</p>                                                                   |
| <p>La valeur de mesure fait un bond sporadique sur 100 % lors du remplissage</p>                                     | <p>Condensat ou salissures changeants sur la sonde de mesure</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>Effectuer une élimination des signaux parasites</p>                                                                                                            |
| <p>La valeur de mesure fait un bond sur <math>\geq 100 \%</math> ou 0 m de distance</p>                              | <p>L'écho du niveau dans la zone proche n'est plus détecté en raison d'échos parasites dans la zone proche. Le capteur passe à l'état de sécurité antidébordement et envoie en sortie le niveau max. (0 m de distance) et la signalisation d'état "Sécurité antidébordement".</p> | <p>Éliminer les signaux parasites dans la zone proche<br/>Vérifier les conditions de montage<br/>Si possible, arrêter la fonction de sécurité antidébordement</p> |

## Erreurs de mesure lors de la vidange

| Description de l'erreur                                                                                                                                               | Cause                                                                                | Suppression                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La valeur de mesure reste inchangée lors de la vidange dans la zone proche</p>  | <p>L'écho parasite dépasse l'écho du niveau<br/>L'écho du niveau est trop faible</p> | <p>Éliminer les signaux parasites dans la zone proche<br/>Enlever les salissures accumulées sur la sonde de mesure. L'élimination des signaux parasites doit être supprimée après l'élimination des signaux parasites.<br/>Effectuer une nouvelle élimination des signaux parasites</p> |

| Description de l'erreur                                                                                                                                         | Cause                                                                                    | Suppression                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La valeur de mesure s'arrête de façon reproductible lors de la vidange</p>  | <p>À cet endroit, les signaux parasites mémorisés sont supérieurs à l'écho du niveau</p> | <p>Supprimer l'élimination des signaux parasites</p> <p>Effectuer une nouvelle élimination des signaux parasites</p> |

### Comportement après élimination des défauts

Suivant la cause du défaut et les mesures prises pour l'éliminer, il faudra le cas échéant recommencer les étapes décrites au chapitre "Mise en service" ou vérifier leur plausibilité et l'intégralité.

### Service d'assistance technique 24h/24

Si toutefois ces mesures n'aboutissent à aucun résultat, vous avez la possibilité - en cas d'urgence - d'appeler le service d'assistance technique VEGA, numéro de téléphone de la hotline **+49 1805 858550**.

Ce service d'assistance technique est à votre disposition également en dehors des heures de travail, à savoir 7 jours sur 7 et 24h/24.

Étant proposé dans le monde entier, ce service est en anglais. Il est gratuit, vous n'aurez à payer que les frais de communication.

## 10.5 Remplacement de l'électronique

En cas de défaut, l'électronique peut être remplacée par l'utilisateur.



Les applications Ex nécessitent l'utilisation d'un appareil et d'une électronique avec agrément Ex adéquat.

Si vous ne disposez pas d'une électronique sur site, vous pouvez la commander auprès de votre agence commerciale. Les électroniques sont adaptées au capteur correspondant et diffèrent en outre par la sortie signal et l'alimentation tension.

La nouvelle électronique doit comprendre les réglages d'usine du capteur. Ceux-ci peuvent être chargés de la façon suivante :

- En usine
- Sur le site par l'utilisateur

Dans les deux cas, il est nécessaire d'indiquer le numéro de série du capteur. Vous trouverez celui-ci sur la plaque signalétique de l'appareil, à l'intérieur du boîtier et sur le bordereau de livraison de l'appareil.

Avant de procéder au chargement sur le site, les données de commande doivent être téléchargées via Internet (voir notice de mise en service "Électronique").



#### Information:

Tous les paramètres spécifiques de l'application doivent être redéfinis. C'est pourquoi vous devez procéder à une nouvelle mise en service après le remplacement de l'électronique.

Si, lors de la première mise en service du capteur, vous avez sauvegardé les données de paramétrage, vous pouvez les transférer dans

l'électronique de recharge. Il ne sera pas nécessaire d'effectuer une nouvelle mise en service.

## 10.6 Mise à jour du logiciel

Pour la mise à jour du logiciel de l'appareil, les composants suivants sont nécessaires :

- Appareil
- Tension d'alimentation
- Adaptateur d'interfaces VEGACONNECT
- PC avec PACTware
- Fichier du logiciel actuel de l'appareil

Pour le logiciel d'appareil actuel et d'autres informations détaillées sur la procédure à suivre, voir la zone de téléchargement sous [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les informations concernant l'installation sont contenues dans le fichier de téléchargement.



### Avertissement !

Les appareils avec agréments peuvent être liés à certaines versions logicielles. Veuillez à ce que l'agrément reste valable lors d'une mise à jour du logiciel.

Vous trouverez des informations détaillées dans la zone de téléchargement sous [www.vega.com](http://www.vega.com).

## 10.7 Procédure en cas de réparation

Vous trouverez sur notre page d'accueil des informations détaillées relatives à la procédure en cas de réparation.

Vous y générerez un formulaire de retour avec les données de votre appareil afin que nous puissions exécuter la réparation rapidement et sans avoir à poser de questions.

Ce qui suit est nécessaire à cet effet :

- Le numéro de série de l'appareil
- Une courte description de l'erreur
- Le cas échéant indications relatives au produit

Imprimer le formulaire de retour généré.

Nettoyez et emballez l'appareil soigneusement de façon qu'il ne puisse être endommagé.

Expédier le formulaire de retour imprimé, ainsi qu'une éventuelle fiche technique santé-sécurité ensemble avec l'appareil.

L'adresse pour le retour se trouve sur le formulaire de retour généré.

## 11 Démontage

### 11.1 Étapes de démontage

Pour la dépose de l'appareil, exécutez les étapes des chapitres "*Monter*" et "*Raccorder à l'alimentation tension*" de la même manière en sens inverse.



#### Attention !

Lors de la dépose, tenez compte des conditions process dans les cuves ou les conduites tubulaires. Il existe un risque de blessures par ex. par des pressions ou des températures élevées ainsi que par des produits agressifs ou toxiques. Évitez ces situations en prenant des mesures de protection adéquates.

### 11.2 Recyclage



Menez l'appareil à une entreprise de recyclage, n'utilisez pas les points de collecte communaux.

Enlevez au préalable les éventuelles batteries dans la mesure où elles peuvent être retirées de l'appareil et menez celles-ci à une collecte séparée.

Si des données personnelles devaient être enregistrées sur l'appareil à mettre au rebut, supprimez-les avant l'élimination.

Au cas où vous n'auriez pas la possibilité de faire recycler le vieil appareil par une entreprise spécialisée, contactez-nous. Nous vous conseillerons sur les possibilités de reprise et de recyclage.

## **12 Certificats et agréments**

### **12.1 Agréments pour les zones Ex**

Des exécutions homologuées pour une mise en œuvre dans les zones explosibles sont disponibles ou en préparation pour l'appareil ou la série d'appareils.

Vous trouverez les documents correspondants sur notre site Internet.

### **12.2 Conformité**

L'appareil satisfait les exigences légales actuelle des directives concernées ou des réglementations techniques nationales spécifiques concernées. Nous confirmons la conformité avec le marquage correspondant.

Vous trouverez les déclarations de conformité UE correspondantes sur notre page d'accueil.

### **12.3 Recommandations NAMUR**

NAMUR est la communauté d'intérêts de technique d'automatisation dans l'industrie process en Allemagne. Les recommandations NAMUR publiées sont des standards dans l'instrumentation de terrain.

L'appareil satisfait aux exigences des recommandations NAMUR suivantes :

- NE 21 – Compatibilité électromagnétique de matériels
- NE 43 – Niveau signal pour l'information de défaillance des capteurs de pression
- NE 53 – Compatibilité d'appareils de terrain et de composants de réglage et d'affichage
- NE 107 – Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain

Pour plus d'informations, voir [www.namur.de](http://www.namur.de).

### **12.4 Système de gestion de l'environnement**

La défense de notre environnement est une des tâches les plus importantes et des plus prioritaires. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre un système de management environnemental ayant pour objectif l'amélioration continue de la protection de l'environnement. Notre système de management environnemental a été certifié selon la norme DIN EN ISO 14001.

Aidez-nous à satisfaire ces exigences et respectez les instructions relatives à l'environnement aux chapitres "*Emballage, transport et entreposage*", "*Élimination*" de la présente notice.

## 13 Annexe

### 13.1 Caractéristiques techniques

#### Remarque relative aux appareils homologués

Dans le cas des appareils homologués (par ex. avec agrément Ex), ce sont les caractéristiques techniques dans les consignes de sécurité respectives qui s'appliquent. Celles-ci peuvent dévier des données répertoriées ici par ex. au niveau des conditions process ou de l'alimentation tension. Tous les documents des agréments peuvent être téléchargés depuis notre page d'accueil.

#### Caractéristiques générales

316L correspondant au 1.4404 ou 1.4435

Matériaux, en contact avec le produit

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| – Raccord process           | PTFE-TFM 1600                  |
| – Joint process             | PTFE-TFM 1600                  |
| – Tige : ø 10 mm (0.394 in) | 316L revêtu PFA                |
| – Câble : ø 4 mm (0.157 in) | 316 (1.4401), à revêtement PFA |
| – Poids tenseur             | Revêtu PFA                     |

Matériaux, sans contact avec le produit

|                                                  |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Boîtier en matière plastique                   | Plastique PBT (polyester)                                                                        |
| – Boîtier en aluminium coulé sous pression       | Aluminium coulé sous pression AlSi10Mg, revêtu de poudre (Base : polyester)                      |
| – Boîtier en acier inox (moulage cire-perdue)    | 316L                                                                                             |
| – Boîtier en acier inoxydable (électro-poli)     | 316L                                                                                             |
| – Joint entre boîtier et couvercle du boîtier    | Silicone SI 850 R                                                                                |
| – Hublot sur le couvercle du boîtier (en option) | Boîtier en plastique : polycarbonate (listé UL746-C)<br>Boîtier métallique : verre <sup>1)</sup> |
| – Borne de mise à la terre                       | 316L                                                                                             |
| – Presse-étoupe                                  | PA, acier inoxydable, laiton                                                                     |
| – Joint d'étanchéité du presse-étoupe            | NBR                                                                                              |
| – Obturateur du presse-étoupe                    | PA                                                                                               |

Raccords process

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| – Clamp         | À partir de 2"                             |
| – Raccord union | À partir de DN 32 PN 40                    |
| – Brides        | DIN à partir de DN 25, ASME à partir de 2" |

Poids

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| – Poids de l'appareil (selon le raccord process) | env. 0,8 ... 8 kg (0.176 ... 17.64 lbs) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|

<sup>1)</sup> Boîtier en aluminium, acier inoxydable (coulée de précision) et Ex d

- Tige : ø 10 mm (0.394 in), revêtue PFA Env. 330 g/m (3.55 oz/ft)
- Câble : ø 4 mm (0.157 in), revêtu PFA Env. 41 g/m (0.44 oz/ft)
- Poids tenseur (long) pour câble ø 4 mm (0.157 in) 325 g (11.5 oz)

Longueur de la sonde de mesure L (à partir de la face de joint)

- Tige : ø 10 mm (0.394 in), revêtue PFA jusqu'à 4 m (13.12 ft)
- Précision de la longueur de coupe (tige)  $\pm(1 \text{ mm} + 0,05 \% \text{ de la longueur de tige})$
- Câble : ø 4 mm (0.157 in), revêtu PFA jusqu'à 32 m (105 ft)
- Précision de la longueur de coupe (câble)  $\pm(2 \text{ mm} + 0,05 \% \text{ de la longueur de câble})$

Charge latérale avec tige : ø 10 mm (0.394 in), revêtue PFA 4 Nm (3 lbf ft)

Charge de traction max. avec câble : ø 4 mm (0.157 in), revêtu PFA 2 KN (450 lbf)

Couple de serrage pour presse-étoupes NPT et conduits

- Boîtier en matière plastique max. 10 Nm (7.376 lbf ft)
- Boîtier en aluminium/acier inox 50 Nm (36.88 lbf ft) max.

#### Grandeur d'entrée

Grandeur de mesure Niveau de liquides

Constante diélectrique minimale du produit

- Constante diélectrique sondes câble  $\geq 1,6$
- Constante diélectrique sondes tige  $\geq 1,6$

#### Grandeur de sortie

Signal de sortie 4 ... 20 mA/HART

Plage du signal de sortie 3,8 ... 20,5 mA/HART (réglage d'usine)

Spécification HART remplit 7.0

Pour d'autres informations concernant l'ID du fabricant, appareils et les révisions d'appareils voir le site web de HART Communication Foundation

Résolution du signal 0,3  $\mu$ A

Signal défaut sortie courant (réglable) Dernière valeur de mesure valable,  $\geq 21 \text{ mA}$ ,  $\leq 3,6 \text{ mA}$   
Pour couvrir la possibilité survenant rarement de défaillances matérielles dans l'appareil, nous recommandons de surveiller les deux valeurs de défaut ( $\geq 21 \text{ mA}$ ,  $\leq 3,6 \text{ mA}$ ).

Courant de sortie max. 21,5 mA

Courant de démarrage

- pour 5 ms après la mise en marche  $\leq 10 \text{ mA}$
- pour temps de mise en route  $\leq 3,6 \text{ mA}$

Charge ohmique Voir charge sous alimentation

Atténuation (63 % de la grandeur d'entrée), réglable 0 ... 999 s

Valeurs de sortie HART selon HART 7 (réglage d'usine)<sup>2)</sup>

- Première valeur HART (PV) Valeur pourcent linéarisée niveau
- Seconde valeur HART (SV) Distance au niveau
- Troisième valeur HART (TV) Fiabilité de mesure niveau
- Quatrième valeur HART (QV) Température de l'électronique

Valeur d'affichage - module de réglage et d'affichage<sup>3)</sup>

- Valeur d'affichage 1 Hauteur de remplissage - niveau
- Valeur d'affichage 2 Température de l'électronique

Résolution de mesure numérique < 1 mm (0.039 in)

---

### Grandeur de sortie - sortie courant supplémentaire

---

Pour des détails concernant la tension de service, voir alimentation tension

Signal de sortie 4 ... 20 mA (passif)

Plage du signal de sortie 3,8 ... 20,5 mA (réglage d'usine)

Résolution du signal 0,3 µA

Signal défaut sortie courant (réglable) Dernière valeur de mesure valable,  $\geq 21$  mA,  $\leq 3,6$  mA  
 Pour couvrir la possibilité survenant rarement de défaillances matérielles dans l'appareil, nous recommandons de surveiller les deux valeurs de défaut ( $\geq 21$  mA,  $\leq 3,6$  mA).

Courant de sortie max. 21,5 mA

Courant de démarrage

- pour 20 ms après la mise en marche  $\leq 10$  mA
- pour temps de mise en route  $\leq 3,6$  mA

Charge ohmique Pour la résistance de charge, voir alimentation tension

Atténuation (63 % de la grandeur d'entrée), réglable 0 ... 999 s

Valeur d'affichage - module de réglage et d'affichage<sup>4)</sup>

- Valeur d'affichage 1 Hauteur de remplissage - niveau
- Valeur d'affichage 2 Température de l'électronique

Résolution de mesure numérique < 1 mm (0.039 in)

---

### Précision de mesure (selon DIN EN 60770-1)

---

Conditions de référence du process selon DIN EN 61298-1

- Température +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- Humidité relative de l'air 45 ... 75 %

<sup>2)</sup> Les valeurs de sortie peuvent être affectées librement.

<sup>3)</sup> Les valeurs d'affichage peuvent être affectées librement.

<sup>4)</sup> Les valeurs d'affichage peuvent être affectées librement.



- Pression d'air +860 ... +1060 mbar/+86 ... +106 kPa  
(+12.5 ... +15.4 psig)

## Conditions de référence du montage

- Écart minimum entre sonde et obstacles fixes > 500 mm (19.69 in)
- Cuve Métallique,  $\varnothing$  1 m (3.281 ft), montage centrique, raccord process arasant avec le couvercle de la cuve
- Produit Eau/huile (valeur DK ~2,0)<sup>5)</sup>
- Montage L'extrémité de la sonde de mesure ne touche pas le fond de la cuve

## Paramétrage du capteur

Aucune élimination des signaux parasites effectuée

## Écart de mesure typique - Mesure d'interface

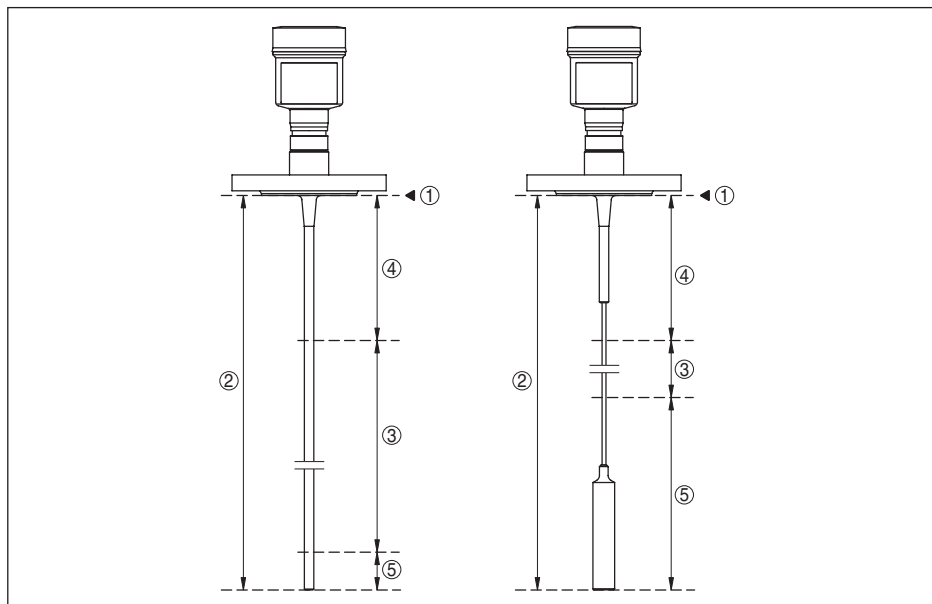
 $\pm 5$  mm (0.197 in)


Fig. 33: Plages de mesure - VEGAFLEX 83

- 1 Niveau de référence
- 2 Longueur de la sonde (L)
- 3 Plage de mesure (réglage d'usine se réfère à la plage de mesure dans l'eau)
- 4 Distance de blocage supérieure (voir les diagrammes suivants - zone repérée en gris)
- 5 Distance de blocage inférieure (voir les diagrammes suivants - zone repérée en gris)

Écart de mesure typique - Niveau total      Voir diagrammes suivants  
mesure d'interface

<sup>5)</sup> Pour mesure d'interface = 2,0.

Écart de mesure typique - Mesure de niveau<sup>6)7)</sup> Voir diagrammes suivants

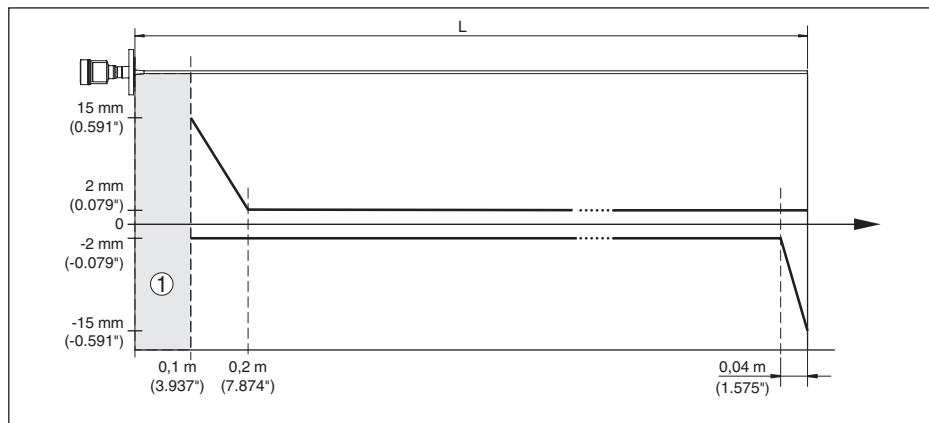


Fig. 34: Écart de mesure VEGAFLEX 83 en version tige (revêtue) dans l'eau

- 1 Distance de blocage (aucune mesure n'est possible dans cette zone)  
L Longueur de la sonde de mesure

<sup>6)</sup> En fonction des conditions de montage, des écarts peuvent survenir, qui peuvent être supprimés en adaptant le réglage ou en modifiant l'offset de la valeur de mesure en mode de service DTM.

<sup>7)</sup> L'élimination des signaux parasites permet d'optimiser les distances de blocage.




1 Distance de blocage (aucune mesure n'est possible dans cette zone)

*L* Longueur de la sonde de mesure

Écart de mesure (câble)

à partir d'une longueur de sonde de mesure de 6 m =  
0,5 % de la longueur de la sonde de mesure



1 Distance de blocage (aucune mesure n'est possible dans cette zone)

*L* Longueur de la sonde de mesure

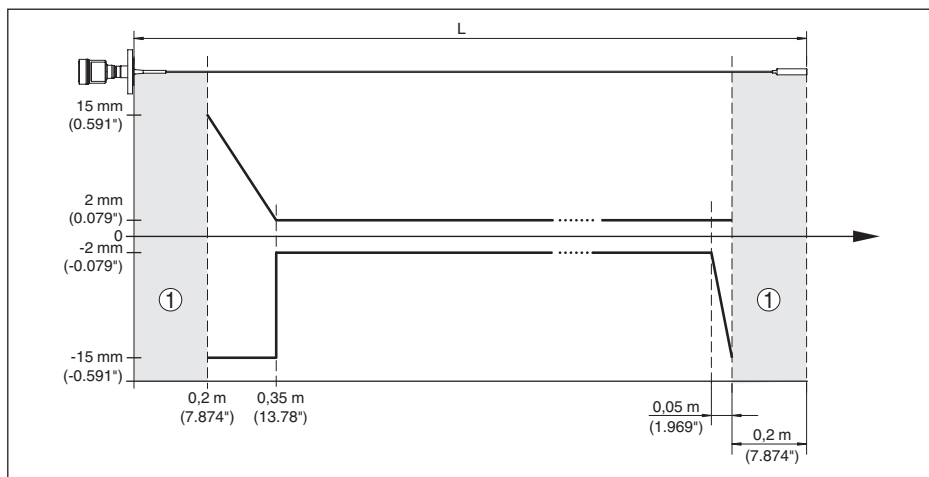


Fig. 37: Écart de mesure VEGAFLEX 83 en version câble (revêtu) dans l'huile

1 Distance de blocage (aucune mesure n'est possible dans cette zone)

L Longueur de la sonde de mesure

Non répétabilité  $\leq \pm 1 \text{ mm}$

### Grandeurs d'influence sur la précision de mesure

#### Indications pour la valeur de mesure numérique

Dérive en température - Sortie numérique  $\pm 3 \text{ mm}/10 \text{ K}$  rapporté à la plage de mesure max. ou  $10 \text{ mm}$  ( $0.394 \text{ in}$ ) max.

Écart de mesure supplémentaire en raison de perturbations électromagnétiques dans le cadre de la norme EN 61326  $< \pm 10 \text{ mm}$  ( $< \pm 0.394 \text{ in}$ )

#### Les indications sont valables en plus pour la sortie courant<sup>8)</sup>

Dérive en température - sortie courant  $\pm 0,03 \text{ } \%/10 \text{ K}$  rapporté à la plage de  $16 \text{ mA}$  ou  $\pm 0,3 \text{ } \%$  max.

Écart à la sortie de courant par la conversion numérique-analogique

– Version pas Ex et Ex ia  $< \pm 15 \text{ } \mu\text{A}$

– Version Ex d ia  $< \pm 40 \text{ } \mu\text{A}$

Écart de mesure supplémentaire en raison de perturbations électromagnétiques dans le cadre de la norme EN 61326  $< \pm 150 \text{ } \mu\text{A}$

### Influence des ciels gazeux et de la pression superposée sur la précision de mesure

La vitesse de propagation des impulsions radar dans du gaz ou de la vapeur se trouvant au-dessus du produit est réduite par les hautes pressions. Cet effet dépend du gaz ou de la vapeur superposée.

<sup>8)</sup> Également pour la sortie courant supplémentaire (en option).

Le tableau ci-après indique l'écart de mesure qui en résulte pour quelques gaz et vapeurs typiques. Les valeurs indiquées se rapportent à la distance. Les valeurs positives signifient que la distance mesurée est trop grande, les valeurs négatives qu'elle est trop petite.

| Phase gazeuse                 | Température     | Pression          |                   |                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                 | 1 bar (14.5 psig) | 10 bar (145 psig) | 50 bar (725 psig) |
| Air                           | 20 °C (68 °F)   | 0 %               | 0,22 %            | 1,2 %             |
|                               | 200 °C (392 °F) | -0,01 %           | 0,13 %            | 0,74 %            |
|                               | 400 °C (752 °F) | -0,02 %           | 0,08 %            | 0,52 %            |
| Hydrogène                     | 20 °C (68 °F)   | -0,01 %           | 0,1 %             | 0,61 %            |
|                               | 200 °C (392 °F) | -0,02 %           | 0,05 %            | 0,37 %            |
|                               | 400 °C (752 °F) | -0,02 %           | 0,03 %            | 0,25 %            |
| Vapeur d'eau (vapeur saturée) | 100 °C (212 °F) | 0,26 %            | -                 | -                 |
|                               | 180 °C (356 °F) | 0,17 %            | 2,1 %             | -                 |
|                               | 264 °C (507 °F) | 0,12 %            | 1,44 %            | 9,2 %             |
|                               | 366 °C (691 °F) | 0,07 %            | 1,01 %            | 5,7 %             |

### Caractéristiques de mesure et données de puissance

Durée du cycle de mesure < 500 ms

Temps de réponse impulsionnelle<sup>9)</sup> ≤ 3 s

Vitesse de remplissage/de vidange max. 1 m/min

Pour les produits ayant une constante diélectrique élevée (> 10), jusqu'à 5 m/minute.

### Conditions ambiantes

Température ambiante, de transport et de stockage -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

### Conditions de process

Pour les conditions de process, respectez en plus les indications de la plaque signalétique. La valeur valable est la plus basse.

Dans la plage de pression et de température indiquée, l'erreur de mesure liée aux conditions process est < 1 %.

Pression process

- Version Clamp et bride ≤ 2"/DN 50 -0,5 ... +16 bar/-50 ... +1600 kPa (-7.3 ... +232 psig), en fonction du raccord process
- Version Clamp et bride > 2"/DN 50 -0,2 ... +16 bar/-20 ... +1600 kPa (-2.9 ... +232 psig), en fonction du raccord process

<sup>9)</sup> Temps qui s'écoule, après une variation brusque de la distance de mesure de 0,5 m au max. pour des applications dans le domaine des liquides, jusqu'à ce que le signal de sortie atteigne pour la première fois 90 % de sa valeur en régime permanent (IEC 61298-2).

Pression du réservoir par rapport à l'échelon de pression nominale de la bride

voir Notice complémentaire "Brides selon DIN-EN-ASME-JIS"

Température de process (température au Clamp ou à la bride)

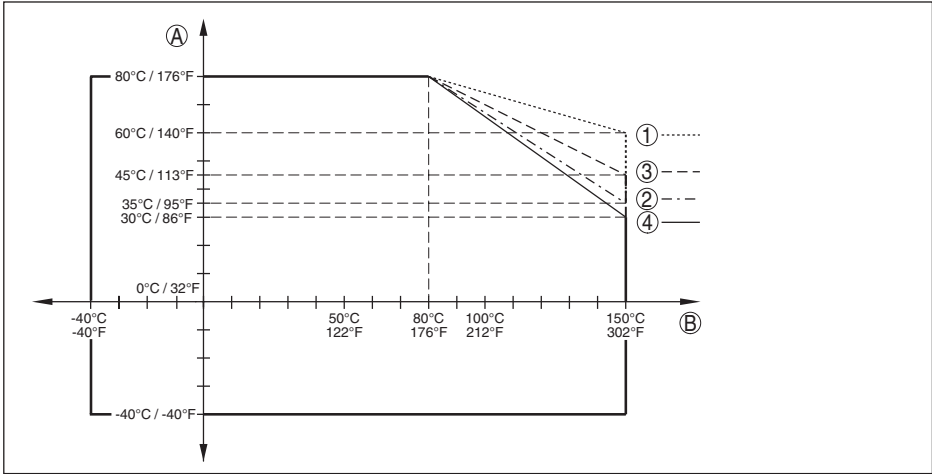


Fig. 38: Température ambiante - température process, version standard

- A Température ambiante  
B Température process (dépend du matériau du joint)  
1 Boîtier en aluminium  
2 Boîtier en matière plastique  
3 Boîtier en acier inox (moulage cire-perdue)  
4 Boîtier en acier inoxydable (électropoli)

### Contrainte mécanique

Tenue aux vibrations

- Sonde tige 1 g à 5 ... 200 Hz selon EN 60068-2-6 (vibration avec résonance) pour longueur de tige 50 cm (19.69 in)

Tenue aux chocs

- Sonde tige 25 g, 6 ms selon EN 60068-2-27 (choc mécanique) pour longueur de tige 50 cm (19.69 in)

### Caractéristiques électromécaniques - version IP66/IP67 et IP66/IP68 (0,2 bar)

Options de l'entrée de câble

- Entrée de câble M20 x 1,5; ½ NPT  
– Presse-étoupe M20 x 1,5; ½ NPT (ø du câble voir tableau en bas)  
– Obturateur M20 x 1,5; ½ NPT  
– Bouchon fileté ½ NPT

| Matériau presse-étoupe | Matériau pour l'insert du joint | Diamètre du câble |            |             |             |              |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                        |                                 | 4,5 ... 8,5 mm    | 5 ... 9 mm | 6 ... 12 mm | 7 ... 12 mm | 10 ... 14 mm |
| PA                     | NBR                             | –                 | √          | √           | –           | √            |

| Matériau presse-étoupe | Matériau pour l'insert du joint | Diamètre du câble |            |             |             |              |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                        |                                 | 4,5 ... 8,5 mm    | 5 ... 9 mm | 6 ... 12 mm | 7 ... 12 mm | 10 ... 14 mm |
| Laiton nickelé         | NBR                             | √                 | √          | √           | –           | –            |
| Acier inox             | NBR                             | –                 | √          | √           | –           | √            |

#### Section des conducteurs (bornes auto-serrantes)

- Âme massive/torsadée 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 ... 14)
- Âme torsadée avec embout 0,2 ... 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 ... 16)

#### Caractéristiques électromécaniques - version IP66/IP68 (1 bar)

##### Options de l'entrée de câble

- Presse-étoupe avec câble de raccordement intégré M20 x 1,5 (pour diamètre câble 4,5 ... 9 mm)
- Entrée de câble ½ NPT
- Obturateur M20 x 1,5; ½ NPT

##### Câble de raccordement

- Structure Quatre conducteurs, un filin porteur, tresse blindée, pellicule métallique, gaine
- Section des conducteurs 0,5 mm<sup>2</sup> (AWG no. 20)
- Résistance du conducteur < 0,036 Ω/m
- Résistance de traction < 1200 N (270 lbf)
- Longueur standard 5 m (16.4 ft)
- Longueur max. 180 m (590.6 ft)
- Rayon de courbure mini. (à 25 °C/77 °F) 25 mm (0.984 in)
- Diamètre env. 8 mm (0.315 in)
- Couleur - version non Ex Noir(e)
- Couleur - version Ex Bleu(e)

#### Horloge intégrée

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Format de la date                      | jour.mois.année |
| Format de l'heure                      | 12 h/24 h       |
| Fuseau horaire en usine                | CET             |
| Déviati on de précision de marche max. | 10,5 min/an     |

#### Grandeur de sortie supplémentaire – température de l'électronique

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Plage                                    | -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)        |
| Résolution                               | < 0,1 K                                 |
| Erreur de mesure                         | ± 3 K                                   |
| Disponibilité des valeurs de température |                                         |
| – Affichage                              | Par le module d'affichage et de réglage |
| – Sortie                                 | Via le signal de sortie respectif       |

**Tension d'alimentation**

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tension de service $U_B$                      | 9,6 ... 35 V DC                                               |
| Tension de service $U_B$ avec éclairage actif | 16 ... 35 V DC                                                |
| Protection contre l'inversion de polarité     | Intégré                                                       |
| Ondulation résiduelle tolérée                 |                                                               |
| – pour $9,6 \text{ V} < U_B < 18 \text{ V}$   | $\leq 0,7 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)                     |
| – pour $18 \text{ V} < U_B < 36 \text{ V}$    | $\leq 1 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)                       |
| Résistance de charge                          |                                                               |
| – Calcul                                      | $(U_B - U_{\text{min}})/0,022 \text{ A}$                      |
| – Exemple - $U_B = 24 \text{ V CC}$           | $(24 \text{ V} - 9,6 \text{ V})/0,022 \text{ A} = 655 \Omega$ |

**Connexions de potentiel et mesures de séparation électriques dans l'appareil**

|                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Électronique                                                   | Non reliée au potentiel                                      |
| Séparation galvanique                                          |                                                              |
| – entre l'électronique et les pièces métalliques de l'appareil | Tension de référence 500 V CA                                |
| Liaison conductrice                                            | Entre borne de mise à la terre et raccord process métallique |

**Mesures de protection électrique**

| Matériau du boîtier              | Version        | Protection selon CEI 60529               | Protection selon NEMA |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Plastique                        | Chambre unique | IP66/IP67                                | Type 4X               |
|                                  | Deux chambres  | IP66/IP67                                | Type 4X               |
| Aluminium                        | Chambre unique | IP66/IP68 (0,2 bar)                      | Type 6P               |
|                                  |                | IP66/IP68 (1 bar)                        | Type 6P               |
|                                  | Deux chambres  | IP66/IP67                                | Type 4X               |
|                                  |                | IP66/IP68 (0,2 bar)<br>IP66/IP68 (1 bar) | Type 6P<br>Type 6P    |
| Acier inox (électropoli)         | Chambre unique | IP66/IP68 (0,2 bar)                      | Type 6P               |
| Acier inox (moulage cire-perdue) | Chambre unique | IP66/IP68 (0,2 bar)                      | Type 6P               |
|                                  |                | IP66/IP68 (1 bar)                        | Type 6P               |
|                                  | Deux chambres  | IP66/IP67<br>IP66/IP68 (0,2 bar)         | Type 4X<br>Type 6P    |

Raccordement du bloc d'alimentation alimentant Réseaux de la catégorie de surtension III

Altitude de mise en œuvre au-dessus du niveau de la mer

- par défaut jusqu'à 2000 m (6562 ft)
- avec protection contre la surtension en amont jusqu'à 5000 m (16404 ft)



|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Degré de pollution (en cas d'utilisation avec l'indice de protection de boîtier satisfait) | 4   |
| Classe de protection (CEI 61010-1)                                                         | III |

## 13.2 Dimensions

Les dessins cotés suivants ne représentent qu'une partie des versions possibles. Vous pouvez télécharger des dessins cotés détaillés sur [www.vega.com/Téléchargements](http://www.vega.com/Téléchargements) et "Dessins".

### Boîtier en plastique en indice de protection IP66/IP67

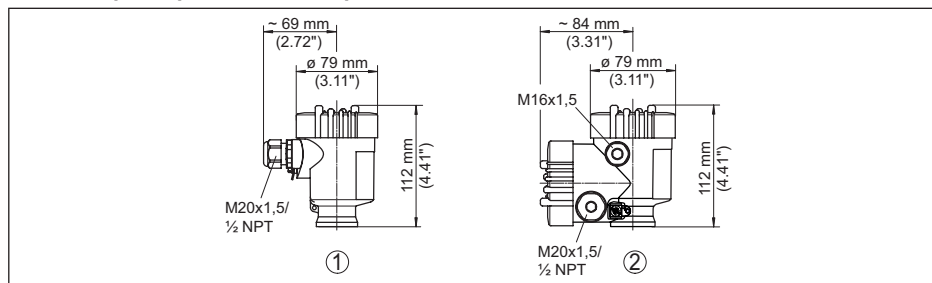


Fig. 39: Variantes de boîtier en protection IP66/IP67 (avec un module de réglage et d'affichage intégré, la hauteur du boîtier augmente de 9 mm/0.35 in)

- 1 Chambre unique en plastique
- 2 Deux chambres en plastique

### Boîtier en aluminium avec indice de protection IP66/IP68 (0,2 bar)

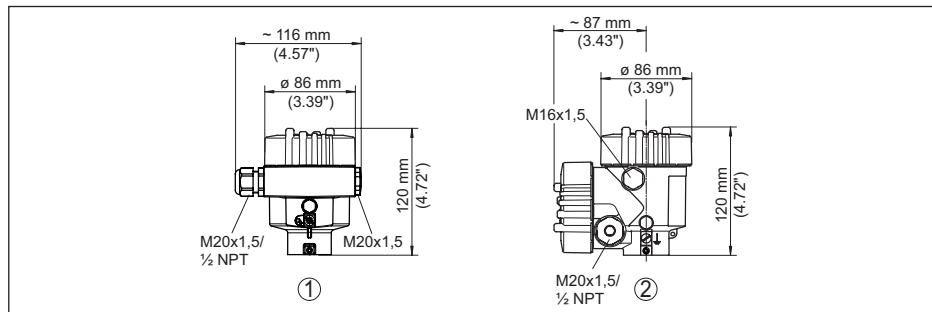


Fig. 40: Variantes de boîtier en protection IP66/IP68 (0,2 bar), (avec un module de réglage et d'affichage intégré, la hauteur du boîtier augmente de 18 mm/0.71 in)

- 1 Une chambre - aluminium
- 2 Aluminium - 2 chambres

### Boîtier en aluminium en protection IP66/IP68 (1 bar)

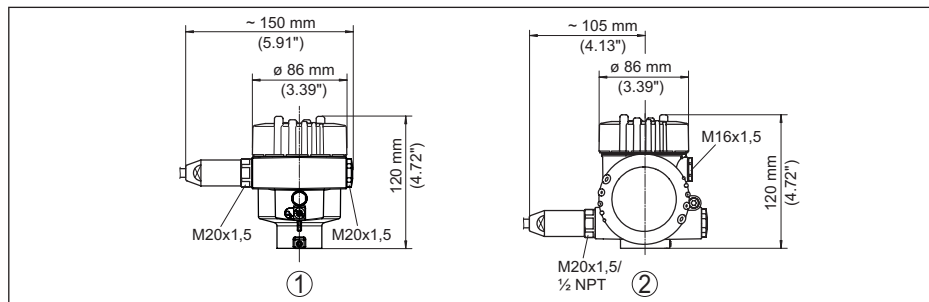


Fig. 41: Variantes de boîtier en protection IP66/IP68 (1 bar), (avec un module de réglage et d'affichage intégré, la hauteur du boîtier augmente de 18 mm/0.71 in)

- 1 Une chambre - aluminium
- 2 Aluminium - 2 chambres

### Boîtier en acier inoxydable en indice de protection IP66/IP68 (0,2 bar)

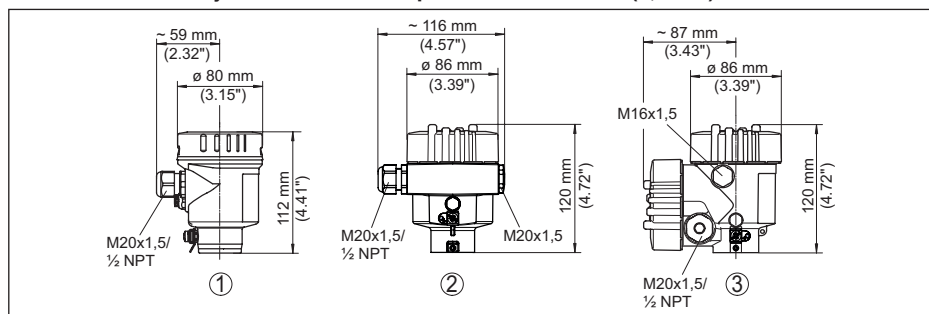


Fig. 42: Variantes de boîtier en protection IP66/IP68 (0,2 bar), (avec un module de réglage et d'affichage intégré, la hauteur du boîtier augmente de 18 mm/0.71 in)

- 1 Chambre unique en acier inoxydable (électropolie)
- 2 Chambre unique en acier inoxydable (coulée de précision)
- 3 Deux chambres en acier inoxydable (coulée de précision)

# Boîtier en acier inoxydable en protection IP66/IP68 (1 bar)

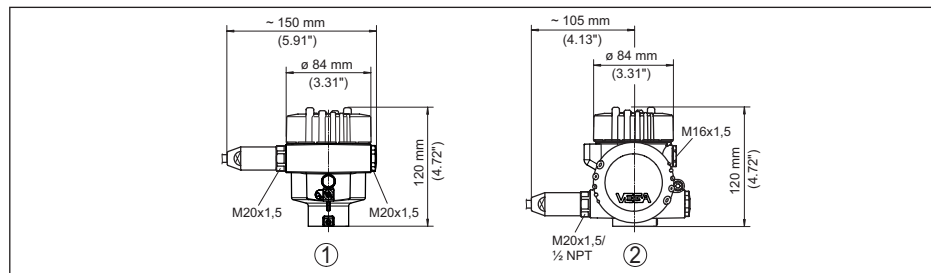


Fig. 43: Variantes de boîtier en protection IP66/IP68 (1 bar), (avec un module de réglage et d'affichage intégré, la hauteur du boîtier augmente de 18 mm/0.71 in)

- 1 Chambre unique en acier inoxydable (coulée de précision)
- 2 Deux chambres en acier inoxydable (coulée de précision)

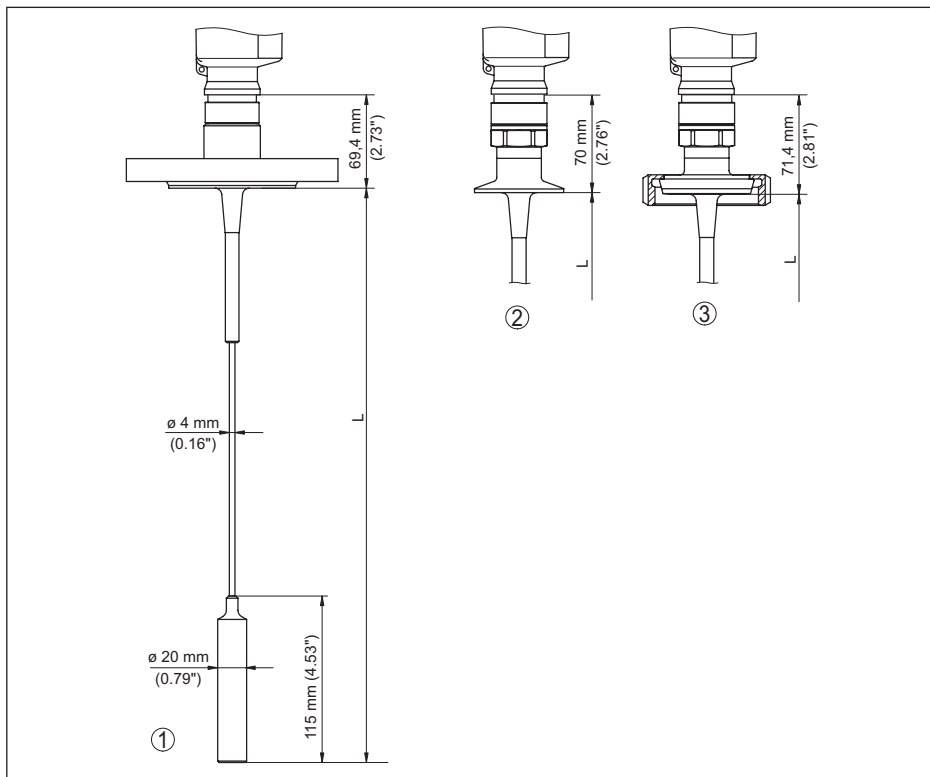
**VEGAFLEX 83, version câble ø 4 mm (0.157 in), revêtu PFA**

Fig. 44: VEGAFLEX 83, version câble avec poids tenseur

L Longueur du capteur, voir au chapitre "Caractéristiques techniques"

1 Version câble,  $\varnothing 4$  mm (0.157 in) avec bride

2 Version câble avec Clamp

3 Version câble avec raccord union

**VEGAFLEX 83, version tige ø 10 mm (0.394 in), revêtue PFA**

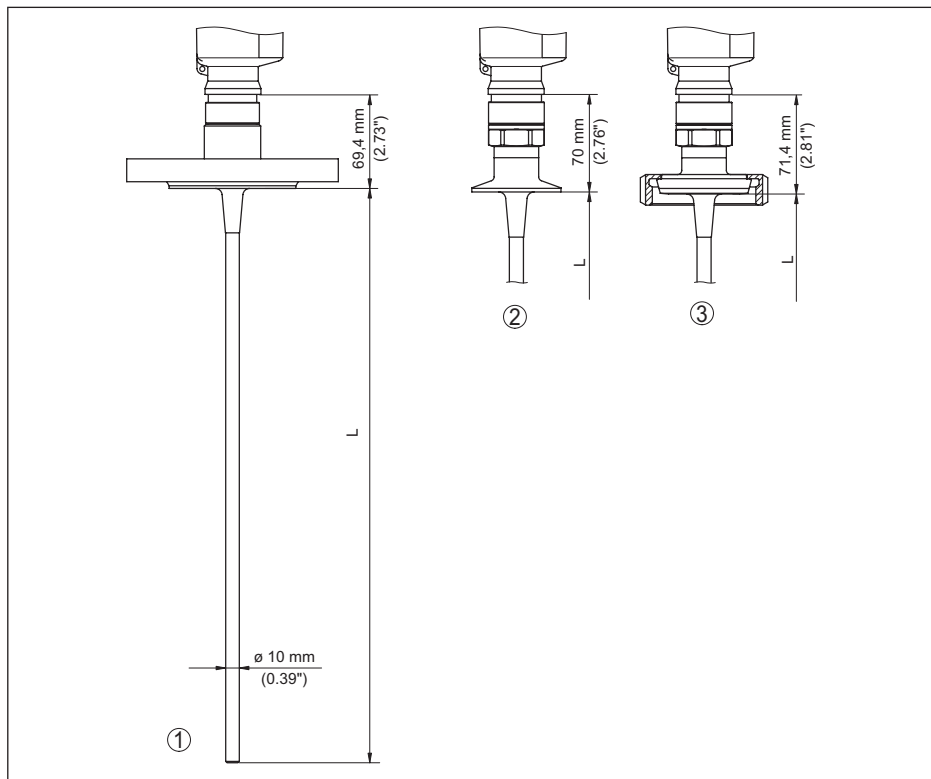


Fig. 45: VEGAFLEX 83, version tige

L Longueur du capteur, voir au chapitre "Caractéristiques techniques"

1 Version tige, ø 10 mm (0.394 in) avec bride

2 Version tige avec Clamp

3 Version tige avec raccord union

### 13.3 Droits de propriété industrielle

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web [www.vega.com](http://www.vega.com).

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站[www.vega.com](http://www.vega.com)。

### 13.4 Marque déposée

Toutes les marques utilisées ainsi que les noms commerciaux et de sociétés sont la propriété de leurs propriétaires/auteurs légitimes.

## INDEX

### A

Adresse HART 47  
Affichage de la courbe  
– Courbe échos 41  
Affichage des valeurs de mesure 38  
Application 31, 32  
Atténuation 34

### B

Bloquer le paramétrage 37

### C

Calibrage valeur de mesure 45, 46  
Caractéristiques du capteur 48  
Code QR 7  
Codes de défaut 62  
Compartiment électronique - boîtier à deux chambres 21  
Compartiment électronique et de raccordement 21  
Copier réglages capteur 44  
Courbe échos de la mise en service 41

### D

Date de calibrage usine 48  
Date d'étalonnage 48  
Date/Heure 42  
Documentation 7  
Domaine d'application 7

### E

Éclairage 39  
EDD (Enhanced Device Description) 57  
Élimination des défauts 63  
Élimination des signaux parasites 36  
Erreur de mesure 64  
État appareil 39

### F

Fiabilité de mesure 40  
Flot de produit 15  
Fonction de la touche 27  
Format d'affichage 39

### H

Hotline de service 66

### I

Index suiveur 39, 40

### L

Langue 38  
Linéarisation 34  
Lire des informations 48  
Longueur de la sonde de mesure 31

### M

Mémoire des courbes échos 59  
Mémoires de valeurs de mesure 58  
Menu principal 30  
Mise à la terre 19  
Mise en marche rapide 29

### N

NAMUR NE 107 59  
– Failure 60  
– Maintenance 62  
– Out of specification 62  
Nom de la voie de mesure 30  
Numéro de série 7

### P

Paramètres spéciaux 47  
Phase gazeuse 32  
Pièces de rechange  
– Étoile de centrage 11  
Plaque signalétique 7  
Position de montage 13  
Principe de fonctionnement 7

### R

Raccordement électrique 18, 19  
Réglage  
– Réglage max. 33  
– Réglage min. 33, 34  
Réparation 67  
Reset 42

### S

Simulation 41  
Sortie courant 46  
Sortie courant 2 38  
Sortie courant - Grandeur 47  
Sortie de courant - Min./Max. 36  
Sortie de courant - Mode 36  
Sortie de courant - Réglage 47  
Système de commande 28

### T

Type de produit 31

Type de sonde 47

**U**


Unités 31

**V**

Valeurs par défaut 43





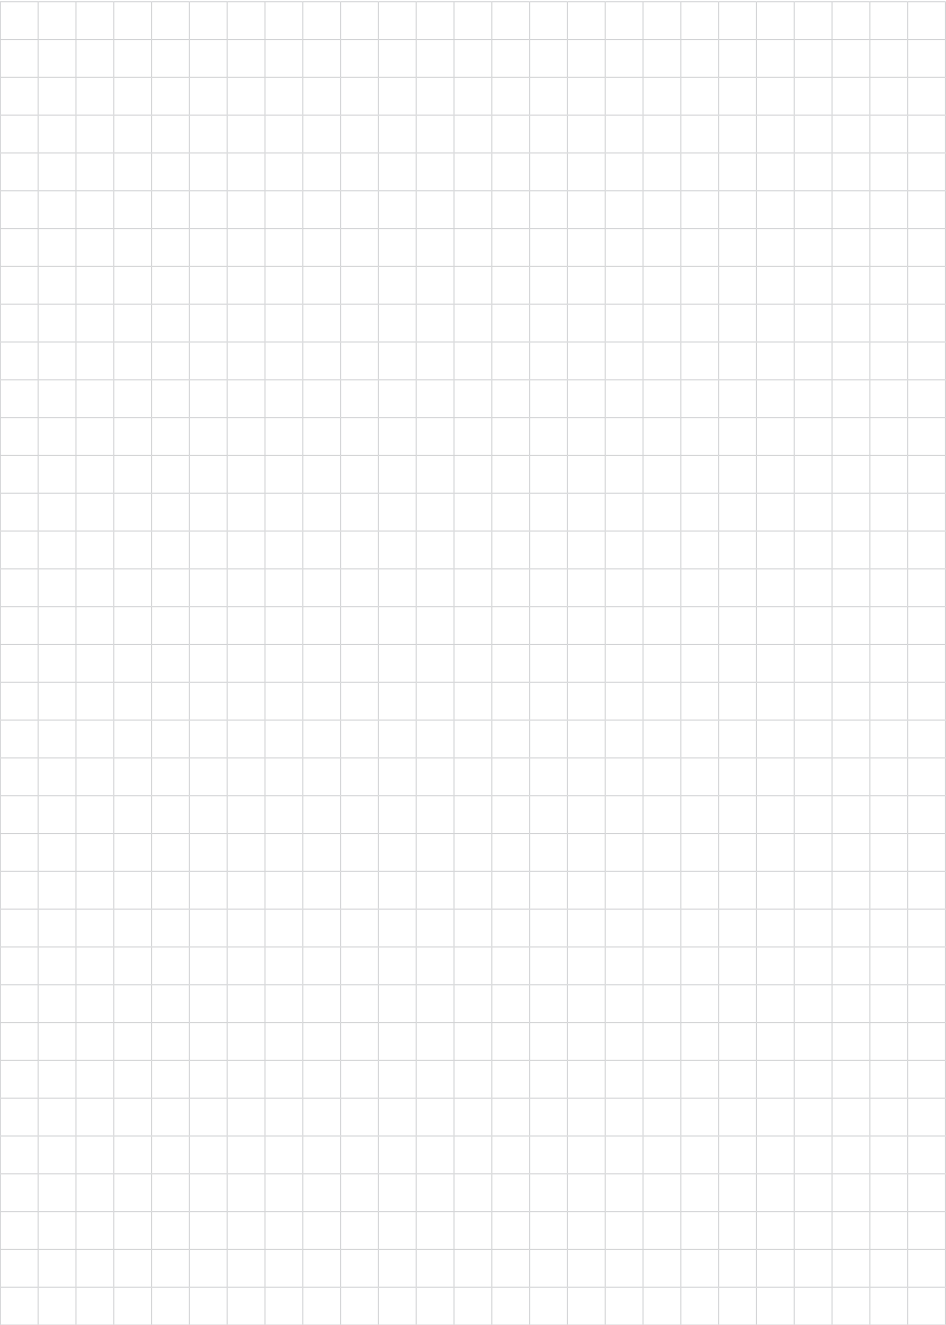





Date d'impression:

Les indications de ce manuel concernant la livraison, l'application et les conditions de service des capteurs et systèmes d'exploitation répondent aux connaissances existantes au moment de l'impression.

Sous réserve de modifications

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024

41834-FR-240922

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Allemagne

Tél. +49 7836 50-0  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
[www.vega.com](http://www.vega.com)